

宁夏回族自治区市场监督管理厅

(2020) 930 号

自治区市场监管厅关于 2020 年全区电梯维保 质量监督抽查工作情况的通报

各市、县（市、区）市场监管局，宁东市场监管局，区特检中心，区特检院，各有关单位：

为提升我区电梯维保工作质量，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》，2020 年 9-10 月，自治区市场监管厅组织对全区在用电梯维保工作质量进行了监督抽查。现将有关情况通报如下：

一、监督抽查情况

（一）抽查数量。本次监督抽查工作覆盖全区 5 个地市和宁东能源化工基地共 22 个县（区），共抽查全区 101 家电梯制造、安装企业（另有 2 家企业无维保业务）维护保养的 437 台电梯，约占全区登记电梯的 1%，其中曳引与强制驱动电梯 389 台、自动扶梯与自动人行道 48 台。具体分布在银川市 282 台，其中垂直电梯 263 台、自动扶梯和自动人行道 19 台，涉及维保企业（包括维保站点）83 家；石嘴山市 29 台，其中垂直电梯 23 台、自动扶梯和自动人行道 6 台，涉及维保企业（包括维保站点，下

同) 18 家; 吴忠市 47 台, 其中垂直电梯 40 台、自动扶梯和自动人行道 7 台, 涉及维保企业 29 家; 固原市 37 台, 其中垂直电梯 30 台、自动扶梯和自动人行道 7 台, 涉及维保企业 26 家; 中卫市 35 台, 其中垂直电梯 26 台、自动扶梯和自动人行道 9 台, 涉及维保企业 17 家; 宁东能源化工基地 7 台, 涉及维保企业 7 家。

(二) 总体情况。本次抽查共出具 437 份《电梯维保质量监督抽查问题报告单》, 发现的问题全部现场移交属地市场监管部门处置。各地监管部门根据抽查机构出具的问题报告单, 及时下达了《特种设备安全监察指令书》, 督促维保企业及时消除安全隐患, 对重大问题依法立案查处。

从抽查总体情况看, 大部分维保企业能够按照《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《电梯维护保养规则》等法律法规和安全技术规范进行日常维护保养, 维保质量较去年有较大提升。从维保时间上看, 各维保企业能够做到每 15 日内维保, 维保项目齐全、维保内容基本符合国家安全技术规范要求。从抽查效果看, 现场未发现影响电梯运行的严重隐患。从维保工作质量和作业人员能力提升上看, 大部分维保企业对维保项目认识比较到位、维保技能方面有明显提升。上海三菱电梯有限公司宁夏分公司、蒂森电梯有限公司宁夏分公司、通力电梯有限公司宁夏分公司、宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司和宁夏福埃沃楼宇

设备有限公司等单位的维保质量较好。

此次抽查共评出维保综合质量 A 级电梯 11 台，占抽查台数比例的 2.52%；B 级电梯 190 台，占 43.48%；C 级电梯 201 台，占 46%；D 级电梯 35 台，占 8%。评定为 A 级的电梯数量由去年的 2 台增加到 11 台，评定为 D 级的电梯数量由去年的 66 台下降到 35 台（见附件 2）。

二、主要问题

从抽查结果看，虽然总体情况较好，但仍有部分电梯维保企业在执行电梯安全技术规范和维保工作管理方面还存在不到位的问题（详见附件 1）。

（一）维保质量方面存在的问题。一是部分维保企业对电梯轿门及底层端站层门的检查不仔细。宁夏中楚建恒工贸有限公司、宁夏开拓者电梯有限公司等 11 家维保企业存在底层端站层门门头卫生不清洁、门锁电气触点不清洁、层门门扇与立柱间隙不符合标准值、层门传动钢丝绳未调整及验证层门闭合的电气安全装置人为短接等问题。宁夏申龙电梯有限公司维保的宁夏新华实业集团国际饭店（南 3#）电梯层门电气触点人为短接，宁夏钰永安电梯有限公司维保的灵武市巨嗨娱乐会所电梯层门地坎固定不可靠，宁夏嘉力星电梯有限公司维保的贺兰县人民医院 1# 电梯轿顶停止开关工作不正常。二是部分维保企业对电梯部件调整不到位。银川富士力电梯有限公司、巨人通力电梯有限公司

宁夏分公司等 32 家维保企业未对曳引钢丝绳绳头组合螺母紧固；宁夏住宅物业服务有限责任公司、宁夏玉鉴电梯设备工程有限公司和四川安信捷实业有限公司宁夏分公司等 59 家维保企业对层（轿）门周边间隙调整不到位；宁夏贝卡尔特楼宇设备有限公司、宁夏如意捷电梯技术服务有限公司和宁夏安达森电梯有限公司等 53 家维保企业层门锁紧元件、啮合深度调整不到位。三是部分维保企业现场试验功能测试不熟悉。宁夏利祥达电梯有限公司等维保企业现场不会对自动扶梯超速保护、非操作逆转保护功能进行测试，所维保的自动扶梯梯级（或踏板）缺失保护工作不正常。迅达（中国）电梯有限公司宁夏分公司、巨人通力电梯有限公司宁夏分公司、宁夏安达森电梯有限公司、宁夏中卫市天际线电梯工程有限公司、宁夏如意捷电梯技术服务有限公司等 13 家维保企业维保的 17 台电梯未按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的要求，对电梯轿厢上行超速保护、轿厢意外移动保护等进行现场测试。四是部分维保企业对底坑安全保护装置检查不到位。巨人通力电梯有限公司宁夏分公司、宁夏中卫市天际线电梯工程有限公司和宁夏捷登电梯工程有限公司等 6 家维保单位未对底坑因渗漏积水造成的缓冲器、张紧轮等安全保护装置的电气开关锈蚀失效状态进行检查和更换，有的采用短接电气开关的方法处理失效的安全保护装置。

（二）维保管理方面存在的问题。一是部分维保企业电梯维

保记录单的填写与现场不一致。宁夏钰永安电梯商贸有限公司、宁夏海辰西奥电梯有限公司和宁夏民生物业服务有限公司等 44 家维保企业维保的 62 台电梯维保记录单填写不规范，检查发现，电梯上没有的装置或功能，在维保记录中填写为“检查正常”。二是部分维保企业设置的维保站点维保质量不高。宁夏申龙电梯销售有限公司、宁夏安达森电梯有限公司、宁夏盐池安捷电梯维保有限公司、杭州霍普曼电梯有限公司宁夏分公司等维保企业所设立的维保站点，多台电梯在维保质量监督抽查中被评定为 C 级或 D 级。主要表现在对电梯层门门锁啮合深度测量调整、制动器检查、层轿门系统传动钢丝绳调整等方面不到位，总公司对各维保站点缺乏必要的维保质量监督检查和指导。

三、处理意见

巨人通力电梯有限公司宁夏分公司、宁夏申龙电梯销售有限公司、宁夏如意捷电梯技术服务有限公司、宁夏盐池安捷电梯维保有限公司、宁夏中卫市天际线电梯工程有限公司等 27 家维保企业未按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的要求进行维护保养的 35 台电梯在此次监督抽查中被评为 D 级（见附件 2）。责成电梯使用单位所在地的市场监管部门依据《特种设备安全法》立案查处。各市局于 2021 年 3 月底前将处理结果报自治区市场监管厅。

四、进一步做好电梯质量安全监管工作

（一）建立隐患排查治理机制。从本次监督抽查发现的问题看，电梯维保企业主体责任落实不到位的情况仍然存在。各级监管部门要督促电梯使用单位和维保企业全面落实主体责任，消除安全隐患。要督促使用单位和维保企业建立完善特种设备安全风险查找、研判、预警、防范、处置的特种设备风险防控和隐患排查治理，切实落实电梯使用安全主体责任，履行电梯安全管理义务，制定并严格执行电梯安全管理制度，组织开展电梯隐患排查治理，加强对电梯维保工作的监督，促进主体责任落实，提升安全管理水平。

（二）提升维保技术能力。各维保企业要切实落实电梯维护保养主体责任，认真执行相关法律法规和安全技术规范，加强对电梯维护保养工作质量的监督管理，进一步提升维保人员技术能力，规范电梯维保行为、提高电梯维保质量，尤其要发挥维保企业的专业技术人员作用，做好维保作业跟踪质量监督检查工作，积极配合使用单位开展隐患排查治理、做好电梯应急处置工作，确保电梯安全运行。

（三）全面落实主体责任。各级监管部门要以本次监督抽查发现的问题为警示，举一反三，认真履行监督管理职责，督促电梯使用和维保企业全面完成整改。加强对电梯使用安全的监督管理，督促指导电梯使用单位做好隐患排查治理，并结合扫黑除恶专项斗争开展行业治乱，全面整治电梯维保行业存在的乱象。

进一步加大执法力度，依法严肃查处电梯使用管理、维护保养过程中的违法违规行为，促进电梯管理水平及维保质量的提升。

附件：1. 电梯维保质量抽查问题汇总表

2. 维保质量存在严重隐患的电梯名单

（附表略，可在宁夏回族自治区市场监督管理局网站
<http://scjg.nx.gov.cn/>下载）

自治区市场监管厅

2020年12月2日

（此件公开发布）

附件 1

电梯维保质量抽查问题汇总表

序号	维保单位	使用单位/ 安装地点	注册代码	梯种	检查问题汇总	级别	所在 辖区
1.	上海三菱电梯有限公司 宁夏分公司	银川立达深航国际酒店有限公司大厦内 1 号楼	31106401062 015030062	客梯	井道照明工作不正常。	B	银川市 (兴庆区)
2.		中海宏洋物业管理有限公司银川分公司中海连湖花园七区 15#楼西梯	31106401062 015110044	客梯	部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (金凤区)
3.		宁夏马斯特物业管理有限公 2#东单元北梯	31106401062 016080167	客梯	轿厢应急照明工作不正常。	B	银川市 (金凤区)
4.		银川新华联房地产开发有限公司喜来登酒店北面西梯 1 号	梯 11 宁 A04623 (19)	客梯	无问题。	A	银川市 (金凤区)
5.		浙江鼎益物业服务有限公司宁夏分公司金域蓝湾 9#楼西单元西梯	31106401042 016110083	客梯	部分层门系统中传动钢丝绳未调整（缺开口销、螺母未紧固）。	B	银川市 (金凤区)
6.		银川万富嘉华酒店管理有限公司金凤分公司酒店西北角 2#梯	梯 11 宁 A01690 (18)	客梯	1. 轿门、一层层门门扇与立柱间隙不符合标准值； 2. 部分层门系统中传动钢丝绳未清洁。	B	银川市 (金凤区)
7.		中海宏洋物业管理有限公司银川分公司中海连湖花园三区二期熙岸 16#楼 1 单元	31106401062 014010034	客梯	1. 底坑有渗水现象； 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (金凤区)
8.		金碧物业有限公司宁夏分公司恒大名都 10#楼东梯	31106401062 014090074	客梯	轿门、部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (金凤区)

9.		银川国际交流中心酒店管理有限公司 1#梯	31106401062 014060003	客梯	无问题。	A	银川市 (金凤区)
10.		银川西夏万达广场商业管理有限公司广场南一至二层南梯	35006401052 014060017	扶梯	无问题。	A	银川市 (西夏区)
11.		金碧物业有限公司宁夏分公司 12#楼西梯	梯 11 宁 A04813(19)	客梯	无问题。	A	银川市 (贺兰县)
12.		石嘴山市万达广场商业管理有限公司万达娱乐楼北区中梯	梯 11 宁 B00063 (17)	客梯	部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	石嘴山市 (大武口区)
13.		吴忠万达广场商业管理有限公司万达广场大商业西北角东梯	31106403022 018010023	客梯	机房卫生不清洁。	B	吴忠市 (利通区)
14.		吴忠万达广场商业管理有限公司万达广场大商业西北 1 层至 2 层 5#	33106403022 018040005	扶梯	驱动站卫生不清洁。	B	吴忠市 (利通区)
15.	通力电梯有限公司银川分公司	银川景博学校办公楼	31106401042 016100028	客梯	1. 3 层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm;	C	银川市 (兴庆区)
16.		银川中房实业集团股份有限公司玺云台五期 5 号楼西单元西梯	梯 11 宁 A04396 (19)	客梯	2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求。	B	银川市 (兴庆区)
17.		银川市金凤区人民政府办公室 L1	31106401062 015050016	客梯	一层层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (金凤区)
18.		宁夏众诚科创信息科技有限公司 IBI 育成中心 7#楼北梯	31106401062 015010027	客梯	底层层门传动系统中钢丝绳未清洁。	B	银川市 (金凤区)
19.		宁夏通信产业服务有限公司办公楼西	31306401062 014030003	客梯	1. 底层层门传动系统中钢丝绳未清洁; 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (金凤区)
20.		银川万通物业服务有限公司森林半岛 M 岛 2-27#楼 L2 梯	31106401062 013010134	客梯	1. 底层层门传动系统中钢丝绳未清洁; 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不	B	银川市 (金凤区)

				符。		
21.	银川承天物业服务有限公司阅海万家 B 区 1#楼 2 单元	31106401062 012049842	客梯	部分层门地坎未清洁、有杂物。	B	银川市 (金凤区)
22.	银川承天物业服务有限公司阅海万家 A2 区 3#楼 1 单元	31306401062 011129350	客梯	1. 一层层门门扇与门扇间隙不符合标准值; 2. 底坑有渗水。	B	银川市 (金凤区)
23.	宁夏银帝物业服务有限公司宝湖天下三期 25#楼 1 单元东	梯 11 宁 A07125 (20)	客梯	底层层门传动系统中钢丝绳未清洁。	B	银川市 (金凤区)
24.	宁夏计算机软件与技术服务有限公司 IBI 育成中心 8#楼东梯	31106401062 016120193	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识不符合要求; 2. 底层层门传动系统中钢丝绳未清洁; 3. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (金凤区)
25.	宁夏新顺和物业服务有限公司华雁湖畔 A 区 20#楼西单元西梯	31106401062 014110072	客梯	底层层门传动系统中钢丝绳未清洁。	B	银川市 (金凤区)
26.	中国铁路兰州局集团有限公司银川分公司大厅南梯	31306401062 012019524	客梯	无问题。	A	银川市 (金凤区)
27.	宁夏区妇幼保健院儿童医院感染楼西侧	31106401042 015080004	客梯	部分层门系统中传动钢丝绳未调整(螺母未紧固)。	B	银川市 (金凤区)
28.	银川新华百货商业集团股份有限公司森林公园购物广场 A 段 2-3 东左	梯 31 宁 A00308 (19)	扶梯	1. 扶手阻挡装置设置不符合要求(固定不可靠); 2. 转向站卫生不清洁、有油污。	B	银川市 (金凤区)
29.	宁夏银行股份有限公司新市区支行办公楼	31106401052 016080002	客梯	6 层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm (实测 5mm)。	B	银川市 (西夏区)
30.	宁夏第三人民医院住院部综合楼 1#梯	31706401052 014060001	客梯	轿门系统中传动钢丝绳未清洁。	B	银川市 (西夏区)
31.	石嘴山市妇幼保健计划生育服务	梯 11 宁	客	底坑卫生不清洁。	B	石嘴山市

		中心门诊楼东侧	B00200 (18)	梯			(大武口区)
32.		中国人民银行吴忠市中心支行办公楼东侧	31106403022 017020003	客梯	1.6层层门系统中传动钢丝绳未清洁; 其他项目: 2.厅门门套加强筋未可靠固定。	B	吴忠市 (利通区)
33.		宁夏十方酒店管理有限公司酒店北梯	31106406012 013090002	客梯	无问题。	A	宁东
34.	蒂森电梯有限公司银川分公司	宁夏银行股份有限公司办公楼L1	31106401062 011118944	客梯	1.曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 2.轿门门扇与立柱间隙不符合标准值。	C	银川市 (金凤区)
35.		银川新顺和物业服务有限公司宝湖花园一期4-1南	31106401062 015040062	客梯	对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市 (金凤区)
36.		泰安华新物业管理有限责任公司银川分公司御泉院B13西单元	31101006520 19611TU3	客梯	底坑有渗水现象。	B	银川市 (贺兰县)
37.		兰州铁路局银川车务段石嘴山火车站(石嘴山火车站大厅北侧)	梯11宁 B00029 (17)	客梯	无问题。	A	石嘴山市 (大武口区)
38.		长城物业集团股份有限公司银川分公司歙益名邸6#楼东梯	31106403022 015120004	客梯	1.机房卫生不清洁; 2.层门系统中传动钢丝绳未清洁; 3.对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	吴忠市 (利通区)
39.		西部机场集团宁夏机场有限公司固原分公司固原西港航空酒店3号楼	31306404022 014080007	客梯	无问题。	A	固原市 (原州区)
40.		日立电梯(中国)有限公司宁夏分公司	银川中房物业集团股份有限公司春熙苑东区7号楼2单元西梯	梯11宁 A04388 (19)	客梯	维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B
41.		金碧物业有限公司宁夏分公司恒大御景19号楼东梯	31106401042 017050039	客梯	无问题。	A	银川市 (兴庆区)

42.	宁夏中润亨通商贸有限公司北京华联观光西面西梯	梯 11 宁 A01852 (18)	客梯	底坑卫生不清洁。	B	银川市 (金凤区)
43.	宁夏动感飞扬文化传媒集团有限公司过街天桥东梯	梯 11 宁 A03838 (18)	客梯	一层层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (金凤区)
44.	宁夏中瀛泰富物业服务有限公司悦海天润府 1#楼东梯	梯 11 宁 A05868 (19)	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整 (螺母未紧固)。	B	银川市 (金凤区)
45.	世茂天成物业服务集团有限公司银川分公司世茂世悦府 1#楼 1 单元西梯	梯 11 宁 A04871 (19)	客梯	1. 轿顶照明工作不正常 (照明缺失); 2. 一层层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整 (螺母未紧固)。	B	银川市 (金凤区)
46.	银川西夏万达广场商业管理有限公司商场 4#楼客梯	31106401052 014070008	客梯	轿门门扇与立柱间隙不符合标准值 (实测 8.5mm)。	B	银川市 (西夏区)
47.	宁夏舜天物业服务有限公司西夏区舜天嘉园东区 35#楼西梯	梯 11 宁 A05568 (19)	客梯	1. 轿厢应急照明工作不正常; 2. 负 1 楼、1 楼层门门扇与立柱间隙不符合标准值 (实测 8.5mm)。	B	银川市 (西夏区)
48.	宁夏创程商贸有限公司 3 至 4 楼南梯	梯 31 宁 A00128 (18)	扶梯	1. 驱动站卫生不清洁; 2. 梳齿板的梳齿有断齿现象。	C	银川市 (永宁县)
49.	成都合达联行物业服务有限公司银川分公司三沙源 A9 区 15 号楼西梯	梯 11 宁 A02720 (18)	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市 (永宁县)
50.	盐池县人力资源和社会保障局大厅内	31106403232 015100002	客梯	部分层门系统中传动钢丝绳未清洁。	B	吴忠市 (盐池县)
51.	宁夏福兴物业服务有限公司 25 号	31106404022	客	1. 轿厢应急照明工作不正常; 其他项目:	B	固原市

		楼南梯	016080066	梯	2. 轿厢导靴上油杯缺失。		(原州区)
52.		宁夏嘉铭房地产开发有限公司嘉禾园 1#楼中梯	梯 11 宁 E00420 (20)	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 部分层门电气触点未清洁。	C	中卫市 (海原县)
53.	宁夏夏贝尔电梯有限公司	宁夏医科大学总医院口腔楼 2 号梯	31706401042 014020002	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求。	B	银川市 (兴庆区)
54.		宁夏蓝泰物业服务有限公司裙楼 10#梯	31106401062 015020012	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 轿厢应急照明工作不正常。	B	银川市 (兴庆区)
55.		宁夏回族自治区博物馆	30106401112 010046540	客梯	1. 曳引轮槽有严重油腻; 2. 曳引钢丝绳有严重油腻。	C	银川市 (金凤区)
56.		银川国际会议展览中心 C 区 6#	31306401062 011088537	客梯	1. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 2. 部分层门电气触点未清洁。	C	银川市 (金凤区)
57.		宁夏大学后勤集团 A 区综合楼 1#梯	30106401032 003122607	客梯	1 层层门电气触点未清洁。	B	银川市 (西夏区)
58.		灵武市中医医院门诊楼	31706401812 011088553	客梯	1. 曳引钢丝绳有严重油腻; 2. 一层层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3. 部分层门电气触点未清洁; 4. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市 (灵武市)
59.		宁夏家豪物业服务有限公司亲水嘉苑 31#楼 2 单元	31106401222 016050081	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 限速器各销轴部位未润滑; 3. 部分层门电气触点未清洁; 4. 部分层门门锁紧急开锁底座螺栓未紧固。	C	银川市 (贺兰县)
60.		永宁县人民医院住院部北梯	30106401212 008014946	客梯	1. 机房照明工作不正常; 2. 减速器除蜗杆伸出端外有渗漏现象。	B	银川市 (永宁县)
61.		石嘴山市中医医院大厅东侧	梯 11 宁 B00317 (18)	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 层门门扇与地坎间隙不符合标准值。	B	石嘴山市 (大武口区)

62.		中国电信股份有限公司吴忠分公司电信大楼西	30106403022 002050410	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 轿顶照明工作不正常; 3. 对重无快速识别对重块数量或总高度的标识。	C	吴忠市 (利通区)
63.		吴忠新区医院股份有限公司住院部 4#电梯	31106403022 016080012	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	吴忠市 (利通区)
64.		宁夏红宝九和昌实业有限公司吴忠红宝宾馆分公司酒店内 1#梯	30106403022 007011331	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	吴忠市 (利通区)
65.		固原市兴园馨物业服务服务有限公司办公楼北梯	梯 11 宁 D00830(19)	客梯	1. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	C	固原市 (原州区)
66.	宁夏菱奥特楼宇设备有限公司	宁夏润达物业服务服务有限公司鸿丰大厦 2#梯	31106401062 017030130	客梯	1. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 2. 一层层门传动钢丝绳未调整(缺开口销)。	C	银川市 (金凤区)
67.		宁夏中瀛泰富物业服务服务有限公司中瀛御景 8 号楼 1 单元东梯	31106401042 01207A193	客梯	1. 底坑有渗水现象; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求。	B	银川市 (兴庆区)
68.	迅达(中国)电梯有限公司宁夏分公司	宁夏悦海国际投资建设集团物业服务服务有限公司 A10#楼东	31106401062 014030013	客梯	1. 机房照明工作不正常; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3. 部分层门电气触点未清洁; 4. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	银川市 (金凤区)
69.		银川华联购物中心有限公司金宝贝 1-2 南	33106401062 014110009	扶梯	驱动站与转向站卫生不清洁。	B	银川市 (金凤区)
70.		华夏银行股份有限公司银川分行 A 座西南梯	31106401062 016040002	客梯	1. 轿门门扇与立柱间隙不符合标准值; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市 (金凤区)

71.	宁夏巨元房地产开发有限公司万豪大厦 DT-14#梯	梯 11 宁 A05798 (19)	客梯	1. 部分层门装置有影响正常使用的卡阻现象; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (金凤区)
72.	银川建发集团股份有限公司大阅城酒店运营分公司凯悦酒店 4 号梯	31106401062 017030187	客梯	维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (金凤区)
73.	银川建发商业管理有限责任公司建发大阅城 5#-1F-1F 右梯	33106401062 016110017	扶梯	梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧的水平间隙不符合标准值。	C	银川市 (金凤区)
74.	宁夏瑞信天沐温泉旅游度假区投资管理有限公司温泉 3#梯	31106401052 018090009	客梯	1. 轿厢应急照明工作不正常; 2. 部分层门系统中传动钢丝绳未清洁; 3. 轿门门扇与立柱间隙不符合标准值 (实测 10mm); 4. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	银川市 (西夏区)
75.	宁夏海亮房地产有限公司滨河壹号 2 期 32#楼 1 单元	31106401072 018090017	客梯	1. 井道卫生 (门头等处) 不清洁; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3. 维保人员未掌握轿厢意外移动保护装置试验方法。	D	银川市 (贺兰县)
76.	成都合达联行物业服务有限公司银川分公司三沙源 10 号楼 2 单元西梯	31106401212 016060009	客梯	1. 层门装置未清洁; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市 (永宁县)
77.	中宁县百隆商贸有限责任公司百隆商厦 3-4 北	30206405022 009070438	扶梯	1. 扶手带表面有机械损伤 (有裂纹); 2. 梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧的水平间隙不符合标准值; 3. 维保人员不会测试超速保护功能; 4. 维保人员不会测试非操作逆转保护功能。	C	中卫市 (中宁县)
78.	中卫市中医医院门诊楼 8#梯	梯 11 宁 E00161 (19)	客梯	1. 部分层门电气触点未清洁; 2. 对重缓冲器附近设置的永久性明显标识不符合要求。	C	中卫市 (沙坡头区)
79.	宁夏江元物业服务有限公江元隆	31106405012	客	1. 机房卫生不清洁;	B	中卫市

		府 16 号楼 2 单元	016050050	梯	2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 其他项目: 3. 部分层门滑块脱落。		(沙坡头区)
80.		宁夏荣恒经营有限公司星星小镇 37 号楼 3-4 东梯	33106401042 016070008	扶梯	驱动站和转向站卫生不清洁。	B	银川市 (兴庆区)
81.		宁夏荣恒物业服务有限公司塞上骄子 7 号楼 3 单元西	31106401042 014120210	客梯	底坑照明不亮。	B	银川市 (兴庆区)
82.		银川众一集团物业服务有限公司众一家园 2 号楼 1 单元西梯	梯 11 宁 A03173 (18)	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 部分层门门扇与地坎间隙不符合标准值。	B	银川市 (兴庆区)
83.	宁夏林佳林机电设备有限公司	银川市残疾人联合会康复中心西梯	31106401042 016040055	客梯	1. 轿顶照明工作不正常; 2. 对重无快速识别对重块数量或总高度的标识; 3. 曳引钢丝绳有严重油腻; 4. 六层层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 5. 部分验证层门闭合的电气触点接触不可靠; 6. 部分层门传动钢丝绳未调整 (缺开口销); 7. 轿门和部分层门地坎未清洁, 有杂物; 8. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 9. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	D	银川市 (金凤区)
84.		固原市荣欣物业服务有限公司西湖雅居 18#-2 北梯	31106404022 019050020	客梯	1. 部分层门验证门的闭合电气触点接触不可靠; 其他项目: 2. 对重导靴上油杯缺失。	C	固原市 (原州区)

85.		固原市荣欣物业服务有限公司玫瑰苑 11 号楼中单元	31106404022 016090048	客梯	轿厢内紧急报警装置工作不正常。	C	固原市
86.		银川众一集团物业服务有限公司中卫分公司众一家园 5#楼 4 单元	31106405012 015110029	客梯	1. 悬挂钢丝绳有严重油腻； 2. 部分层门电气触点未清洁； 3. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整（缺开口销）； 4. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	中卫市 （沙坡头区）
87.		银川众一集团物业服务有限公司中卫分公司 众一山水城 39#楼 3 单元	31106405002 012111394	客梯	1. 部分层门电气触点未清洁； 2. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整（缺开口销）； 3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	中卫市 （沙坡头区）
88.		银川中房物业集团股份有限公司玺云台 2 号楼 3 单元西	31106401042 016050055	客梯	轿顶照明不亮。	B	银川市 （兴庆区）
89.		银川市第一人民医院住院部 B	30106401022 010117404	客梯	维保记录表中个别项目的勾划与实物不符（轿厢检修开关、停止装置勾划与实际不符）。	B	银川市 （兴庆区）
90.	宁夏福埃沃楼宇设备有限公司	银川市妇幼保健院门诊综合大楼 9#楼	31106401042 013020002	客梯	维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 （兴庆区）
91.		宁夏医科大学总医院科技楼 L2	31306401042 014020001	客梯	底坑卫生不清洁。	B	银川市 （兴庆区）
92.		银川众一集团物业服务有限公司阅海万家 G3 区 5 号楼 2 单元东梯	31106401062 016120317	客梯	对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市 （金凤区）
93.		宁夏回族自治区人民医院住院部 2 号楼	31706401062 011129259	客梯	1. 底坑卫生不清洁； 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 （金凤区）

94.	宁夏圣雪绒物业服务有限公司 A 区公寓 B 梯	31106401062 013060006	客梯	1. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动； 2. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整（缺开口销）。	C	银川市 (金凤区)
95.	宁夏医科大学总医院心脑血管病医院主楼内西北角 5#	30126401112 011058262	客梯	轿门、部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (金凤区)
96.	宁夏国际会堂管理有限公司西南角 1-2 西	33106401042 015090030	扶梯	1. 超速保护未测试成功（缺服务操作器）； 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	银川市 (金凤区)
97.	宁夏回族自治区人民医院西夏分院综合楼	梯 11 宁 A04652 (19)	客梯	部分轿门电气触点未清洁；	C	银川市 (西夏区)
98.	宁夏宁馨祥物业服务有限公司观澜国际 15#楼 4 单元	31106401222 013100007	客梯	1. 轿顶导靴、支架有油污； 2. 限速器各销轴部位未清洁、未润滑； 3. 部分层门电气触点未清洁； 4. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm； 5. 层门系统中传动钢丝绳断股，未及时处理； 6. 轿门滑块松动，未及时处理。	C	银川市 (贺兰县)
99.	石嘴山市华欣百货商厦有限公司四至五层东侧	30206402022 007102411	扶梯	驱动站和转向站卫生不清洁。	B	石嘴山市 (大武口区)
100	宁夏回族自治区第五人民医院门诊楼	31106402002 011080003	客梯	对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求。	B	石嘴山市 (大武口区)
101	宁夏正丰物业服务有限公司黄河明珠 10#楼 1 单元东梯	31106403022 013110021	客梯	1. 底坑有渗水； 2. 部分层门验证门的闭合电气触点接触不可靠； 3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	吴忠市 (利通区)
102	宁夏民生房地产开发有限公司泾	31101071220	客	1. 底坑卫生不清洁； 2. 轿厢内风扇工作不正常（未固定好）；	B	固原市

		源分公司民生荷花新城 28#楼 1 单元	1950293	梯	3. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。		(泾源县)
103		固原市人民医院 3-4 西 (南)	33106404022 016110012	客梯	无问题。	A	固原市 (原州区)
104		中国铁路兰州局集团有限公司银川车站(中卫南站)中卫高铁站 FT1	梯 3100035 (19)	扶梯	1. 梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧的水平间隙不符合标准值; 2. 超速保护功能未测试成功 (缺操作服务器)。	C	中卫市 (沙坡头区)
105	宁夏瑞翔达电梯营销服务有限公司	宁夏嘉屋物业服务有限公司亲水人家 7 号楼 1 单元西梯	31106401062 015070069	客梯	1. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 2. 部分层门地坎未清洁、有杂物。	B	银川市 (金凤区)
106		世茂天成物业服务集团有限公司银川分公司世茂倾城 3 号楼 2 单元	31106401062 016060076	客梯	1. 轿顶照明工作不正常; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (金凤区)
107		宁夏弘德物业服务有限公司文博锦苑 10#楼 1 单元 B 梯	31106401052 013110029	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 负一层层门电气触点未清洁。	C	银川市 (西夏区)
108		宁夏易大服务有限公司未来城一期 14#楼 1 单元	31106401062 012039726	客梯	1. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 2. 底坑卫生不清洁。	B	银川市 (金凤区)
109	宁夏易大物业服务有限公司	宁夏易大服务有限公司未来城二期 30#楼 1 单元	31106401062 014110114	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 对重无快速识别对重块数量或总高度的标识; 3. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 4. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 5. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	银川市 (金凤区)
110	宁夏恒乘康楼宇设备有	长城物业集团股份有限公司银川分公司天下川 52 号楼	31106401042 011129180	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求;	C	银川市 (兴庆区)

	限公司				2.曳引钢丝绳绳头组合连接部件有缺损; 3.层门电气触点未清洁; 4.层门运行有卡阻。		
111		长城物业集团股份有限公司银川分公司阳光美林 14#楼东单元北梯	31106401062 014100015	客梯	部分层门系统中传动钢丝绳未调整（缺开口销）。	B	银川市（金凤区）
112		宁夏建设长城物业管理有限公司金润华府 2#楼东梯	31106401052 015060003	客梯	部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市（金凤区）
113		银川中房物业管理股份有限公司东城项目部东城人家三期 36#楼 2 单元	31106401042 013110050	客梯	轿厢内紧急报警装置工作不正常。	C	银川市（兴庆区）
114		银川中房物业管理股份有限公司玺云台项目部 5#楼东单元南梯	31106401042 017050019	客梯	1.底坑卫生不清洁; 2.曳引轮槽有油腻; 3.层门装置卫生不清洁; 4.对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	银川市（兴庆区）
115	银川中房物业集团股份有限公司	银川中房物业集团股份有限公司高尔夫项目部 30#2 单元	30106401022 006013941	客梯	部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市（兴庆区）
116		银川中房物业管理股份有限公司阅海项目部阅海万家 F3 区 1 号楼 2 单元东梯	31106401042 016070107	客梯	1.曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 2.轿门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3.部分层门电气触点未清洁; 4.部分层门系统中传动钢丝绳未调整（缺开口销）。	C	银川市（金凤区）
117		银川中房物业集团股份有限公司阅海项目部（E 区）17#楼 2 单元	31106401062 015090078	客梯	1.底坑卫生不清洁; 2.部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市（金凤区）
118		银川中房物业集团股份有限公司阅海项目部阅海万家 F2 区 13 号楼 2 单元西梯	31106401062 016120138	客梯	1.曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 2.部分层门电气触点未清洁。	C	银川市（金凤区）

119		银川中房物业集团股份有限公司 阅海项目部阅海万家 F1 区 6#楼 1 单元西梯	31106401062 015120131	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 3. 部分层门电气触点未清洁; 4. 负二楼层门系统中传动钢丝绳未调整 (缺 开口销)。	C	银川市 (金凤区)
120		银川中房物业管理股份有限公司 宝湖锦都项目部宝湖锦都 6#楼西 梯	31106401062 016120218	客梯	1. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标 识。	B	银川市 (金凤区)
121	宁夏置信科 技信息工程 有限公司	宁夏治信物业服务有限公司韦司 德商务中心公寓楼北梯	31106401062 011118923	客梯	1. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 2. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整 (缺开 口销)。	B	银川市 (金凤区)
122		银川新海物业服务有限公司星河 雅居 8#3 单元	31106401052 011118954	客梯	部分层门系统中传动钢丝绳未清洁。	B	银川市 (西夏区)
123		金碧物业有限公司宁夏分公司恒 大帝景 7#楼西梯	梯 11 宁 A02648 (18)	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市 (兴庆区)
124	奥的斯电梯 (中国)有限 公司宁夏售 后服务中心	银川金凤万达广场商业管理有限 公司扶梯 5-1	35006401062 011098804	扶梯	1. 未设置符合要求的扶手防爬装置; 2. 梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧 的水平间隙不符合标准值; 3. 梳齿板的梳齿有断齿现象; 4. 超速保护功能未测试成功 (缺操作服务 器)。	C	银川市 (金凤区)
125		宁夏地德人和物业服务有限公司 君临世家 19#楼西梯	31106401222 016120012	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 限速器各销轴部位未润滑; 3. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识 设置不符合要求; 4. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 5. 部分层门电气触点未清洁;	C	银川市 (贺兰县)

					6. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。		
126		中国建设银行股份有限公司固原分行办公楼 B	30106422212 001080002	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3. 部分层门验证门的闭合电气触点接触不可靠; 4. 层门系统中传动钢丝绳未清洁; 5. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 6. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	固原市 (原州区)
127		银川燕宏祥物业服务有限公司 24 号楼 1 单元东	31106401042 016040142	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (兴庆区)
128		银川市兴庆区豪客御官音乐餐厅会所内	31106401042 017030002	客梯	1. 轿厢内紧急报警装置工作不正常; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 3. 维保人员不会进行轿厢意外移动保护装置试验。	D	银川市 (兴庆区)
129	巨人通力电梯有限公司宁夏分公司	武汉市万科物业服务有限公司银川分公司银川翡翠华雁花园 10#楼 2 单元	31106401062 014080084	客梯	1. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 2. 部分层门电气触点未清洁; 3. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 4. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整 (螺母未紧固); 5. 底坑停止装置工作电气开关人为短接); 6. 轿厢和对重缓冲器电气开关人为短接; 7. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	D	银川市 (金凤区)
130		宁夏民生物业服务有限公司西夏区民生悦兰园 5 号楼 1 单元	梯 11 宁 A05177 (19)	客梯	1. 悬挂钢丝绳张力不均匀; 2. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 3. 部分层门系统中传动钢丝绳未清洁; 4. 维保人员不会进行轿厢意外移动保护装置试验。	D	银川市 (西夏区)
131		宁夏青铜峡上陵物业服务有限公	31106403812	客	1. 7 层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm (实测	C	吴忠市

		司青铜峡市黄河外滩小区 18#楼三单元	013090018	梯	5mm) ; 2. 对重固定不可靠。		(青铜峡)
132	银川富士力电梯有限公司	宁夏盛世春天购物中心(有限公司)西南角2号	30106401022 011048199	客梯	1. 井道照明工作不正常; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 4. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	银川市 (兴庆区)
133		银川市规划建筑设计院房地产开发有限公司 (乐想天诚4#楼1单元)	梯11宁 A07047(20)	客梯	1. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 2. 部分层门锁紧元件啮合长度小于7mm。	C	银川市 (金凤区)
134		银川新华百货商业集团股份有限公司西夏店商场内3-4北	30206401032 010056581	扶梯	梳齿板的梳齿有断齿现象。	C	银川市 (西夏区)
135	宁夏赛瑞达电梯销售有限公司	宁夏久天物业服务有限公司砖渠新村7#楼1单元	31106401062 016030123	客梯	1. 部分层门电气触点未清洁; 2. 层门地坎有影响正常使用的脱轨现象。	C	银川市 (金凤区)
136		宁夏久天物业服务有限公司砖渠新村8#楼1单元	31106401062 016030113	客梯	1. 对重固定不可靠、对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市 (金凤区)
137		宁夏宏都物业服务有限公司塞尚明都二期16#楼二单元	31106403022 017020005	客梯	1. 机房照明工作不正常,卫生不清洁; 2. 制动器动作状态监测装置工作无效; 3. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 4. 1层、8层层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 5. 部分层门电气触点未清洁; 6. 七层层门系统中传动钢丝绳未调整(缺开口销)。	C	吴忠市 (利通区)
138	杭州霍普曼电梯有限公司	宁夏瑞兴物业服务有限公司瑞景嘉园3#楼1单元	31106401062 011118995	客梯	1. 一层层门电气触点未清洁; 2. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整(缺开	C	银川市 (金凤区)

	司宁夏分公司				口销)。		
139		海原县泰丰时代广场管理有限公司超市西梯-1-1	梯 32 宁 E00002 (20)	人行道	1. 驱动站和转向站卫生不清洁; 2. 扶手防爬装置设置不符合要求; 3. 梳齿板的梳齿有断齿现象 (驱动站); 4. 扶手带入口处保护开关动作无效。	D	中卫市 (海原县)
140		银川建发物业服务有限公司南桥庭院 3 号楼 2 单元	30106401022 010036447	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3. 部分 (2/3/7) 层门验证门的闭合电气触点接线不可靠; 4. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	银川市 (兴庆区)
141		银川建发物业服务有限责任公司枫林湾 35#楼 2 单元西梯	31106401062 016080065	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (金凤区)
142	银川建发物业服务有限责任公司	银川建发物业服务有限责任公司宝湖湾 46 楼	31106401042 015070004	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 部分层门地坎有杂物。	B	银川市 (金凤区)
143		宁夏回族自治区图书馆图书馆内 1#梯	30106401112 009086019	客梯	1. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市 (金凤区)
144		银川建发物业服务有限责任公司碧水蓝天项目部 27#楼 3 单元	30106401022 010036430	客梯	1. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 4. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	银川市 (金凤区)
145		银川建发物业服务有限责任公司兴洲花园 11#楼 1 单元西梯	31106401052 014100007	客梯	1. 轿厢内紧急报警装置工作不正常; 2. 1 层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm (实测 5mm); 3. 部分层门系统中传动钢丝绳未清洁。	B	银川市 (西夏区)

146	东芝电梯(中国)有限公司宁夏分公司	银川新华联房地产开发有限公司瑞景酒店18#楼82号梯	31106401062015120186	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3. 部分层门锁紧元件啮合长度小于7mm。	C	银川市(金凤区)
147		宁夏天雨子越物业服务有限公司银基花都5#楼1单元	30106401022008014929	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 轿顶照明工作不正常; 3. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 4. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	银川市(兴庆区)
148	宁夏中汇升楼宇设备有限公司	深圳市彩生活物业管理有限公司银川分公司香树花城9#楼1单元东梯	31106401042016010090	客梯	1. 机房照明工作不正常、底坑卫生不清洁; 2. 限速器各销轴部位未润滑; 3. 负一楼层门电气触点未清洁; 4. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	银川市(金凤区)
149		隆德县南凤物业有限公司23号楼西	梯11宁D00171(18)	客梯	1. 机房、轿顶卫生不清洁,底坑有积水; 2. 限速器各销轴部位未润滑、未清洁; 3. 轿厢应急照明工作不正常; 4. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 5. 底坑停止装置固定不可靠。	D	固原市(隆德县)
150	宁夏腾云电梯工程有限公司	宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅综合楼南梯	30106401112007074566	客梯	1. 机房照明工作不正常; 2. 部分层门电气触点未清洁; 3. 部分层门锁紧元件啮合长度小于7mm; 4. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	银川市(金凤区)
151		石嘴山市恒馨物业有限公司摩尔骄子A栋1单元	31106402002012030024	客梯	1. 底坑有油污; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求;	B	石嘴山市(惠农区)

					3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。		
152		固原佳祥物业管理有限责任公司福鑫苑2号楼2单元西	31106404022 017120003	客梯	轿顶卫生不清洁。	B	固原市 (原州区)
153		宁夏美德亨事业发展有限公司美德亨南门(西)1-2层)5号梯	35006401042 01208A627	扶梯	1. 驱动站卫生不清洁; 2. 梳齿板的梳齿与踏板面齿槽啮合不正常。	C	银川市 (兴庆区)
154		宁夏凯尔星房地产开发有限公司宝湖福邸二期8#楼东单元西梯	梯11宁 A04451(19)	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 3. 部分层门电气触点未清洁; 4. 部分层门锁紧元件啮合长度小于7mm; 5. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	银川市 (金凤区)
155	宁夏贝卡尔特楼宇设备有限公司	宁夏回族自治区第四人民医院住院部2#梯	梯11宁 A07612(20)	客梯	1. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 2. 负一层层门验证门的闭合电气触点接触不可靠; 3. 部分层门锁紧元件啮合长度小于7mm; 4. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 其他项目; 5. 井道壁与轿厢地坎大于150mm。	C	银川市 (西夏区)
156		宁夏红宝九和昌实业有限公司吴忠红宝宾馆分公司东楼南梯	31101009120 1730253	客梯	1. 底坑卫生不清洁,有渗水现象; 2. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动。	C	吴忠市 (利通区)
157		中卫市康乐物业服务有限公司(应理新社区)1#楼1单元北梯	31106405012 017040076	客梯	1. 机房照明工作不正常; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 4. 部分层门锁紧元件啮合长度小于7mm; 5. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整(缺开	C	中卫市 (沙坡头区)

					口销)。		
158		宁夏腾誉商业管理有限公司东厅 1-2 南	35006405022 014090006	扶梯	1. 防护挡板的设置不符合要求; 2. 梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧的水平间隙不符合标准值; 3. 超速保护功能未测试成功。	C	中卫市 (中宁县)
159		宁夏中瀛泰富物业服务有限公司 中宁分公司观天下 9 号楼 1 单元	梯 1100411 (18)	客梯	底坑卫生不清洁。	B	中卫市 (中宁县)
160	银川翼翔机电工程有限公司	银川市金凤区一页歌城大厅	31106401062 016110021	客梯	1. 底坑有渗水现象; 2. 部分层门电气触点未清洁; 3. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 4. 上行超速保护工作不可靠; 5. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 6. 悬挂钢丝绳有严重油腻。	D	银川市 (金凤区)
161		固原荣华实业有限公司 新华百货商场东 3-4	35006404022 014010035	扶梯	1. 制动器松闸故障保护工作不正常; 2. 梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧的水平间隙不符合标准值; 3. 梳齿板的部分梳齿有断齿。	C	固原市 (原州区)
162	中润宇集团 (宁夏) 电梯 工程有限公司	宁夏嘉安宁物业管理有限公司 12# 楼 1 单元东梯	31106401062 019020023	客梯	1. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 2. 负一楼层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3. 部分层门电气触点未清洁; 4. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整 (缺开口销)。	C	银川市 (金凤区)
163	宁夏联华恒 运电梯有限 公司	宁夏沈润物业服务有限公司湖畔 嘉苑三期 3#楼 2 单元 1#梯	31106401062 017030102	客梯	1. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 2. 部分层门电气触点未清洁; 3. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市 (金凤区)

164		宁夏洧润物业服务有限公司湖畔嘉苑二期 51#楼中单元西梯	31101001420 1803583	客梯	底坑卫生不清洁。	B	银川市 (金凤区)
165		宁夏洧润物业服务有限公司湖畔嘉苑四期 14#楼西单元东梯	31106401062 017120038	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动。	C	银川市 (金凤区)
166	宁夏安达森电梯有限公司	银川碧桂园房地产开发有限公司 21#楼一单元	31101004120 1855131	客梯	1. 井道内照明工作不正常; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3. 5层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 4. 层门门头未清洁; 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	银川市 (兴庆区)
167		银川建发物业服务有限公司兰溪谷 8#楼 1 单元东梯	31106401042 013090064	客梯	1. 限速器各销轴部位未润滑; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3. 30 层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 4. 轿厢缓冲器 (缺油) 工作不正常; 5. 维保人员不会进行上行超速保护试验。	D	银川市 (兴庆区)
168		大连万象美物业管理有限公司银川分公司万达中心 1#楼 7#梯	31106401062 014050076	客梯	1. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 2. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整 (螺母未紧固); 3. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市 (金凤区)
169		深圳市才象物业管理有限公司银川分公司万达华全 A 区 6#楼 1 单元东梯	31106401062 014080113	客梯	1. 机房卫生不清洁; 2. 轿门门扇与立柱间隙不符合标准值 (实测 10mm); 3. 部分层门系统中传动钢丝绳未清洁。	C	银川市 (西夏区)
170		宁夏东海房地产开发有限公司东海太阳城 66#一单元	31101030820 1905759	客梯	1. 机房、轿顶、底坑卫生不清洁; 2. 轿厢应急照明工作不正常; 3. 部分层门验证门的闭合电气触点接触不可靠; 4. 维保人员不会进行上行超速保护装置试验;	D	固原市 (原州区)

					5. 维保人员不会轿厢意外移动保护装置试验; 6. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。		
171	银川银房物业服务有限公司	银川银房物业服务有限公司上前城家园 35 号楼 1 单元西	31106401042 015090114	客梯	1. 底坑有渗水; 2. 轿厢内紧急报警装置工作不正常; 3. 15 层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 4. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	银川市 (兴庆区)
172		银川银房物业服务有限公司满春宜居苑 18 号楼 3 单元	31106401042 013120044	客梯	1. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 2. 缓冲器缺油; 3. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	银川市 (兴庆区)
173		银川市宜佳住宅建设服务有限公司丰盈家园 3 号楼 2 单元西梯	31106401062 017060069	客梯	1. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 2. 轿门装置有影响正常使用的卡阻现象。	C	银川市 (金凤区)
174		银川市宜佳住宅建设服务有限公司高桥家园 B 区 4#-2	梯 11 宁 A04780 (19)	客梯	1. 底坑卫生不清洁、有渗水现象; 2. 部分层门电气触点未清洁、部分层门验证门的闭合电气触点接触不可靠; 3. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市 (金凤区)
175	宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司	中冶建工集团(宁夏)建设工程	梯 11 宁 A03305(18)	客梯	底坑有渗水。	B	银川市 (兴庆区)
176		宁夏燕鸽物业服务有限公司燕安家园 5 号楼 2 单元	梯 11 宁 A06564 (19)	客梯	2 层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市 (兴庆区)
177		宁夏上前城物业服务有限公司前程家园 28 号楼东单元北梯	31106401042 017040107	客梯	1. 机房照明工作不正常; 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (兴庆区)
178		宁夏老年大学服务中心 L5	梯 11 宁 A06876 (20)	客梯	负一层层门系统中传动钢丝绳未调整(螺母未紧固)。	B	银川市 (金凤区)
179		银川承天物业服务有限公司临阅家园 16#楼北梯	梯 11 宁 A03548 (18)	客梯	1. 一层层门门扇与门扇间隙不符合标准值; 2. 部分层门装置有影响正常使用的卡阻现象。	B	银川市 (金凤区)

180	石嘴山市荣达物业管理有限公司 银川分公司铭龙满城熙园小区	31106401062 017070070	客梯	1. 对重块固定不可靠； 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (金凤区)
181	银川市上前城地区人民检察院办公楼 L2	31106401062 019090002	客梯	底层层门传动系统中钢丝绳未清洁。	B	银川市 (金凤区)
182	宁夏置兴物业服务有限公司通福家园 A 区 9#楼 1 单元北梯	梯 11 宁 A06730 (19)	客梯	底层层门传动系统中钢丝绳未清洁。	B	银川市 (金凤区)
183	银川安馨物业服务有限公司泌逸苑 2#消防梯	梯 11 宁 A00297 (17)	客梯	1.对重快速识别对重块数量或总高度的标识不符合要求； 2.16 层层门验证层门闭合的电气触点接触不可靠。	C	银川市 (金凤区)
184	宁夏温莎物业管理有限公司祥瑞城市花园 14#楼西单元北梯	梯 11 宁 A03706 (18)	客梯	1. 底坑照明工作不正常； 2. 负 2 层层门电气触点未清洁。	B	银川市 (西夏区)
185	宁夏馨诚安物业服务有限公司西夏区中关村裙楼 L32 西厅 1-2 南梯	梯 31 宁 A00426(20)	扶梯	无问题。	A	银川市 (西夏区)
186	银川市融晟投资运营有限公司贺兰县政务服务中心 A 座西梯	31106401222 014120107	客梯	1. 轿顶卫生不清洁； 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求。	B	银川市 (贺兰县)
187	平罗县馨园物业服务有限公司平罗县凌云苑小区 19 号楼 3 单元	梯 11 宁 B00668 (17)	客梯	1. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识； 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	石嘴山市 (平罗县)
188	吴忠市华盛物服务有限公司御湖茗居 3 号楼西单元南梯	31106403002 018070011	客梯	1. 机房照明工作不正常； 2. 对重固定不可靠； 3. 所有层门系统中传动钢丝绳未调整（缺开口销）。	C	吴忠市 (利通区)
189	宁夏沙坡头水镇酒店管理有限公司锦江之星酒店西梯	梯 1100162 (18)	客梯	一层层门系统中传动钢丝绳螺母未紧固。	B	中卫市 (沙坡头)

							区)
190	宁夏银川迅安电梯有限公司	宁夏长相忆宾馆有限公司宾馆 B 馆	31106401042 017110063	客梯	1. 轿厢缓冲器缺油; 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (兴庆区)
191		长城物业集团股份有限公司银川分公司天下川小区三期南区 15 号楼 2 单元东梯	梯 11 宁 A02174 (18)	客梯	维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (兴庆区)
192		银川新华联房地产开发有限公司购物中心 18#客梯	31106401062 016120349	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 负二层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市 (金凤区)
193		宁夏回族自治区残疾人联合会大厅内 2#	30106401112 009086072	客梯	部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (金凤区)
194		银川新华联房地产开发有限公司 2#门 3-4 北梯	33106401062 016120004	扶梯	1. 驱动站及转向站卫生不清洁; 2. 扶手带表面有毛刺。	B	银川市 (金凤区)
195		宁夏长城集团物业服务有限公司领世湖城 24#楼 2 单元	31106401062 012029619	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (金凤区)
196		宁夏建投长城物业管理有限公司西夏区锦润秀府秀园 6#楼西梯	31106401052 015120057	客梯	1. 18 层层门电气触点未清洁; 2. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 3. 部分层门系统中传动钢丝绳未清洁。	C	银川市 (西夏区)
197		银川建发物业服务有限责任公司共享花园 5 号楼 2 单元	31106401222 017120027	客梯	1. 底坑有渗水; 2. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动。	C	银川市 (贺兰县)
198		宁夏泰和嘉翔物业服务有限公司地中海 2#楼 2 单元	31306401222 011068453	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市 (贺兰县)
199		宁夏新材物业服务有限公司永宁分公司惠丰雅苑 18 号楼 2 单元	31106401212 015030015	客梯	2 层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市 (永宁县)
200	银川三建物业服务有限公司大武口曙光华庭小区 B 号楼 3 单元	31106402022 014070023	客梯	部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	石嘴山市 (大武口	

							区)
201		宁夏宁东市政建设发展有限公司 宁东完全制学校行政楼 L3	梯 11 宁 A03433 (18)	客梯	层门系统中传动钢丝绳未清洁。	B	宁东
202		固原市荣欣物业服务有限公司西 湖雅居 11#-1	31106404022 019060003	客梯	部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	固原市 (原州区)
203	宁夏融安机 电设备有限 公司	宁夏庄和置业投资有限公司汇融 中心 A 座 L6	梯 11 宁 A03396 (18)	客梯	1. 部分层门系统中传动钢丝绳缺开口销; 2. 轿厢缓冲器电气开关工作不正常。	C	银川市 (金凤区)
204		宁夏融安物业服务有限公司平罗 分公司平罗汇融新天地 S-1 西段二 层至三层北侧	33106402212 016090001	扶 梯	转向站卫生不清洁。	B	石嘴山市 (平罗县)
205	宁夏民生物 业服务有限 公司	宁夏民生物业服务有限公司兴庆 府大院公寓楼西侧北梯	31106401042 014010034	客梯	1. 机房卫生不清洁; 2. 轿厢内紧急报警装置工作不正常; 3. 缓冲器缺油。	C	银川市 (兴庆区)
206		宁夏民生物业服务有限公司商场 内 25 号电梯	31106401042 016110020	客梯	1. 底坑有渗水现象, 底坑卫生不清洁; 2. 层门装置未清洁; 3. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (兴庆区)
207		宁夏民生物业服务有限公司逸兰 汐 10 号楼 2 单元	梯 11 宁 A01007 (17)	客梯	1. 机房、底坑卫生不清洁; 2. 对重缓冲器附近永久性的标识不符合要求; 3. 维保人员不会进行上行超速保护试验; 4. 维保人员不会进行轿厢意外移动保护装置试验; 5. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	D	银川市 (永宁县)
208		宁夏民生物业服务有限公司民生 城市花园 5#楼 5 单元	30106401112 005013164	客梯	负一层层门电气触点未清洁。	C	银川市 (金凤区)

209		宁夏演艺集团有限公司 宁夏大剧院剧院内 2#梯	31106401062 016030031	客梯	1. 底坑卫生不清洁； 2. 负一层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm； 3. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	银川市 (金凤区)
210	银川崇友电梯有限公司	银川市金凤区西岸花园饭店 1#宾馆东梯	31106401062 015020148	客梯	1. 底坑卫生不清洁； 2. 悬挂钢丝绳有严重油腻； 3. 部分层门电气触点未清洁； 4. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市 (金凤区)
211		宁夏兰花花国际大酒店有限公司酒店北观光梯	30106401212 010127477	客梯	1. 轿顶、底坑卫生不清洁； 2. 限速器绳锈蚀，未润滑； 3. 1 层层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	C	银川市 (永宁县)
212	宁夏玉鉴电梯设备工程有限公司	宁夏盛逸瑞廷酒店有限公司酒店内	31106401062 013010007	客梯	1. 机房、轿顶卫生不清洁； 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值； 3. 部分层门电气触点未清洁； 4. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm； 5. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整（缺开口销、螺母未紧固）； 6. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识； 7. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	银川市 (金凤区)
213		宁夏德凯源物业服务有限公司兴洲雅居二区 4#楼四单元	31106401062 015030061	客梯	1. 轿顶有油污； 2. 机房、轿顶照明工作不正常； 3. 轿门门扇与立柱间隙不符合标准值（实测 10mm）； 4. 7 层层门电气触点未清洁，有扒门断电现象； 5. 9 层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm（实测	C	银川市 (西夏区)

					5mm) ; 6. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。 其他项目: 7. 6 层层门机械锁不可靠。		
214		宁夏兆丰物业服务有限公司兆丰学府 8#楼 2 单元	31106405012 015120018	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 轿厢内紧急报警装置工作不正常; 3. 对重无快速识别对重块数量或总高度的标识; 4. 曳引钢丝绳绳头组合连接部件缺开口销; 5. 部分层门系统传动钢丝绳缺开口销; 6. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	中卫市 (沙坡头区)
215	四川安信捷实业有限公司宁夏分公司	宁夏新生物业服务有限公司华雁香溪美地 70#楼 2 单元	31106401062 014080044	客梯	1. 应急救援装置未见松闸扳手; 2. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 3. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 4. 部分层门电气触点未清洁; 5. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	D	银川市 (金凤区)
216		宁夏新生物业服务有限公司华雁香溪美地 21#楼东单元	31106401062 01209B016	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 3. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 4. 部分层门电气触点未清洁; 5. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 6. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整 (螺母未紧固)。	C	银川市 (金凤区)
217	宁夏中卫市天际线电梯工程有限公司	宁夏世纪朝阳商贸有限公司乐满佳超市 1-2 西	30216405012 010070595	人行道	1. 驱动站与转向站卫生不清洁; 2. 防护挡板的设置不符合要求 (现场防护挡板为活动未固定型、且未延伸至扶手带外缘下	D	中卫市 (沙坡头区)

	司				至少 25mm)； 3. 梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧的水平间隙不符合标准值； 4. 梳齿板的梳齿有断齿现象（转向站东侧）； 5. 转向站梳齿板开关工作不正常； 6. 部分维保记录表安全管理员未签字。		
218		宁夏世纪朝阳商贸有限公司商场东梯	30106405012 010110664	客梯	1. 机房、底坑卫生不清洁； 2. 对重固定不可靠、对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求； 3. 一层层门门扇与立柱间隙不符合标准值； 4. 底坑停止装置未固定； 5. 维保人员不会进行上行超速保护试验； 6. 一层、四层层门电气触点未清洁； 7. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm； 8. 一层层门系统中传动钢丝绳未调整（缺开口销）。	D	中卫市 （沙坡头区）
219		中卫市宏伟物业服务有限公司（紫金苑小区）22#楼 3 单元	梯 11 宁 E00121（19）	客梯	1. 顶层层门门扇与立柱间隙不符合标准值； 2. 部分层门电气触点未清洁； 3. 负二层层门锁紧元件啮合长度小 7mm。	C	中卫市 （沙坡头区）
220		众业乾立（中卫市）物业管理有限公司福兴苑小区 11#楼 1 单元	梯 1100133 （18）	客梯	1. 机房、底坑卫生不清洁； 2. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm； 3. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整。	C	中卫市 （沙坡头区）
221		海原县人民医院医技楼 1#	31106405032 016110004	客梯	机房照明工作不正常、底坑有渗水现象。	B	中卫市 （海原县）
222		中宁县国贸百货经营管理有限公司百货 2-3 南	35006405022 013020002	扶梯	梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧的水平间隙不符合标准值。	B	中卫市 （中宁县）

223	宁夏通用电梯销售服务有限公司	银川滨发资产管理有限公司景城水岸C区18号楼1单元东梯	梯11宁A02098(18)	客梯	1.层门未清洁、有杂物; 2.轿厢缓冲器缺油; 3.部分层门锁紧元件啮合长度小于7mm。	C	银川市(兴庆区)
224		银川市城市建设投资控股有限公司银川顺泊停车场(银川商城东)	梯11宁A05782(19)	客梯	4层层门锁紧元件啮合长度小于7mm。	B	银川市(兴庆区)
225		中卫市海原县民贵物业服务有限公司商场北梯2-3F	33106405032017040004	扶梯	1.驱动站和转向站卫生不清洁; 2.梯级踏板与围裙板之间的间隙两侧之和不符合标准值; 3.驱动站梳齿板的梳齿有断齿。	C	中卫市(海原县)
226		吴忠市明昊物业服务有限公司材机小区9#楼2单元	31106403022017120023	客梯	1.底坑有油污; 2.以150N的力施加在一个最不利的点,3层中分门门扇间隙大于45mm(实测54mm); 3.10层、11层层门锁紧元件啮合长度小于7mm; 4.对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 其他项目: 5.导轨油盒缺油。	C	吴忠市(利通区)
227		宁夏琪佳昕物业服务有限公司左营二期公租房4号楼1单元	31106403022019030007	客梯	1.轿顶卫生不清洁; 2.11层层门系统中传动钢丝绳未调整。	B	吴忠市(利通区)
228		宁夏冠深文化体育发展有限公司体育馆西看台DT1-1	31106403002018090003	客梯	1.轿厢内照明工作不正常; 2.对重无快速识别对重块数量或总高度的标识; 3.1层层门门扇与立柱间隙不符合标准值(实测10mm)。	C	吴忠市(青铜峡)
229		宁夏伟建电梯有限公司	北京华联综合超市股份有限公司灵武第一分公司-1-1北梯	33206401812015080002	扶梯	1.转向站卫生不清洁; 2.扶手带表面有裂纹; 3.梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧的水平间隙不符合标准值;	C

					4. 超速保护功能未测试（缺操作服务器）。		
230		宁夏正光旭物业服务有限公司桃香名邸 10 号楼 8 单元	31106401212 014050013	客梯	1. 轿顶、底坑卫生不清洁； 2. 限速器各销轴部位未润滑； 3. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求。	C	银川市 (永宁县)
231		吴忠市利通区古城镇朝阳村村民委员会办公楼	31106403022 015050001	客梯	1. 轿顶、底坑卫生不清洁； 2. 制动器动作状态监测装置工作无效； 3. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动； 4. 5 层层门门扇与立柱间隙不符合标准值(实测 9mm)； 5. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	吴忠市 (利通区)
232		西吉县金帝豪商业管理有限公司商场内 1-2 东梯	30216404222 010070086	人行道	1. 扶手阻挡装置设置不符合要求； 2. 梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧的水平间隙不符合标准值； 3. 梳齿板的梳齿与踏板面齿槽啮合不正常； 4. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	固原市 (西吉县)
233	宁夏钰永安电梯商贸有限公司	宁夏宁阳商业服务有限公司叠翠园小区 23#楼 1 单元东梯	31106401052 013100001	客梯	1. 轿顶、底坑卫生不清洁； 2. 对重固定不可靠； 3. 部分层门、轿门系统中传动钢丝绳未清洁。	B	银川市 (西夏区)
234		灵武市巨嗨娱乐会所会所内	31306401812 014040001	客梯	1. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值； 2. 部分层门系统传动钢丝绳螺母未紧固； 3. 曳引钢丝绳绳头组合连接缺开口销； 4. 轿门和一层层门电气触点未清洁； 5. 一层层门地坎有影响正常使用的脱轨现象、一层层门地坎安装螺栓未紧固；	C	银川市 (灵武市)

					6. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符; 其他项目: 7.从井道外不能远程动作限速器; 8.制动器压缩弹簧销轴弯曲。		
235		灵武新区医院医院内	31106401812 013110001	客梯	1. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 2. 部分层门系统中传动钢丝绳缺开口销; 3. 底坑卫生不清洁、底坑有渗水现象; 4. 一层层门电气触点未清洁。	C	银川市 (灵武市)
236		灵武市城一物业服务有限公司鑫盛绒都 A 区 4#楼 1 单元	31106401812 016050039	客梯	1. 部分层门电气触点未清洁; 2. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市 (灵武市)
237		灵武市尚都商务宾馆	31106401812 013060043	客梯	1. 机房、底坑卫生不清洁。机房照明工作不正常; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 3. 悬挂钢丝绳有严重油腻; 4. 部分层门系统传动钢丝绳缺开口销; 5. 对重无快速识别对重块数量或总高度的标识; 6. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 7. 部分层门电气触点未清洁; 8. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	D	银川市 (灵武市)
238	宁夏京澳电梯有限公司	宁夏汇丰祥物业管理有限公司	35006401042 01208A498	扶梯	梳齿板的梳齿有断齿现象。	C	银川市 (兴庆区)
239		宁夏汇丰祥物业管理有限公司宝	31306401042	客	1. 底层层门传动系统钢丝绳未清洁;	B	银川市

	丰银座中心 B 座东梯	01212B420	梯	2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。		(兴庆区)
240	宁夏优管家物业服务有限公司春熙苑 28#楼 1 单元	31106401042 016100013	客梯	底层层门传动系统钢丝绳未清洁。	B	银川市 (兴庆区)
241	宁夏汇丰祥物业管理有限公司国际商贸城主楼 7#楼东南	31506401042 01208A574	客梯	1. 对重无快速识别对重块数量或总高度的标识; 2. 曳引钢丝绳绳头组合连接部件缺开口销。	C	银川市 (兴庆区)
242	灵武市熙熙酒店管理有限公司酒店内	31101044520 1953004	客梯	1. 轿门和部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 2. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 3. 部分层门验证门的闭合电气触点接触不可靠; 4. 维保记录表中半月保超期未保养(截止检查当日未见 9 月 7 日之后的半月维保单)。	C	银川市 (灵武市)
243	吴忠市爱信物业管理有限公司阳光瑞祥 2#楼中单元	31106403022 015030034	客梯	1. 轿顶护栏未紧固; 2. 轿门系统传动钢丝绳未调整。	B	吴忠市 (利通区)
244	吴忠民族美食广场餐饮有限公司新区民族饭庄	31106403022 015040004	客梯	1. 轿顶有油污; 2. 对重固定不可靠; 其他: 3. 4 层门头固定螺栓松动。	B	吴忠市 (利通区)
245	吴忠市民族房地产开发有限公司维也纳连锁酒店宾馆南侧	31106403022 019010052	客梯	层门系统传动钢丝绳未调整。	B	吴忠市 (利通区)
246	固原市莱欣物业服务有限公司中山北街 158 号西南新区金桔苑 4 号楼 2 单元	31106404022 016080033	客梯	1. 轿厢内紧急报警装置工作不正常; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	固原市 (原州区)
247	宁夏瀛源物业服务有限公司东海太阳城 12 号楼 1 单元	31106404022 015080001	客梯	1. 轿厢应急照明工作不正常; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识	C	固原市 (原州区)

					设置不符合要求； 3. 悬挂钢丝绳张力不均匀； 4. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值； 5. 部分层门验证门的闭合电气触点接触不可靠； 6. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识； 7. 曳引钢丝绳绳头组合连接部件缺开口销。		
248	宁夏壹路通机电设备有限公司	宁夏灵隆物业服务有限公司龙晨苑3号楼1单元东梯	梯11宁A01129(17)	客梯	1. 部分层门锁紧元件啮合长度小于7mm； 2. 四楼厅门左侧缺少门滑块； 3. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	银川市(金凤区)
249		宁夏灵隆物业服务有限公司龙辰宜合苑2#楼1单元	31106401812016120005	客梯	1. 机房照明工作不正常； 2. 轿门和部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值； 3. 部分层门锁紧元件啮合长度小于7mm。	C	银川市(灵武市)
250	宁夏立升特楼宇设备有限公司	灵武市东塔镇丰隆商务宾馆	30106403822011038122	客梯	1. 曳引钢丝绳有严重油腻； 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值； 3. 底坑卫生不清洁； 4. 部分层门电气触点未清洁。	C	银川市(灵武市)
251		内蒙古益邦物业管理集团有限公司灵武分公司西湖名邸二期31#楼1单元	31106401812015040024	客梯	1. 曳引钢丝绳有严重油腻； 2. 部分层门电气触点未清洁。	C	银川市(灵武市)
252		宁夏光耀物业服务有限公司吴忠分公司光耀美食街御庭宾馆	31106403022018080007	客梯	1. 4层层门门扇与立柱间隙不符合标准值； 2. 4层层门系统中传动钢丝绳未调整； 3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	吴忠市(利通区)
253		吴忠市悦豪物业管理有限公司水岸花园一期4#楼2单元	30106403022010051961	客梯	轿顶有油污。	B	吴忠市(利通区)
254		银川市联合汇众机电设备有限公司	宁夏大唐盛世物业服务有限公司2#楼东北	梯11宁A04376(19)	客梯	1. 底坑卫生不清洁； 2. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整(螺母未紧固)。	B

255	宁夏物华集团物业服务有限责任公司银川分公司物华兴洲苑 30#楼 3 单元东梯	梯 11 宁 A02946 (18)	客梯	1. 轿顶、底坑卫生不清洁; 2. 轿门系统中传动钢丝绳未清洁; 3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 其他项目: 4. 底坑液压缓冲器缺油。	B	银川市 (西夏区)
256	灵武市瑞源商务宾馆	31106401062 015010099	客梯	1. 机房照明工作不正常; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 3. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (灵武市)
257	贺兰永泰百货商业经营管理有限公司 3-4 南	35006401222 01207A393	扶梯	1. 驱动站卫生不清洁; 2. 扶手防爬装置设置不符合要求; 3. 梳齿板的梳齿与踏板面齿槽啮合不正常。	C	银川市 (贺兰县)
258	宁夏海华国际饭店有限责任公司	31506402002 012080001	客梯	1. 机房、轿顶和底坑卫生不清洁; 2. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	石嘴山市 (大武口区)
259	吴忠市昊天物业有限公司同心苑 9#楼 2 单元	31106403022 013100020	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 轿顶照明工作不正常; 3. 轿厢内紧急报警装置工作不正常; 4. 11 层层门系统中传动钢丝绳未调整。	C	吴忠市 (利通区)
260	吴忠市昊天物业有限公司同心苑 9#楼 3 单元	31106403022 013100014	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 轿门系统中传动钢丝绳未调整。	B	吴忠市 (利通区)
261	宁夏悦海国际投资建设集团有限公司塞上江南 1 号楼 1 单元	31106405022 016110012	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 轿厢内紧急报警装置工作不正常; 3. 一层层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	C	中卫市 (中宁县)
262	宁夏中瀛泰富物业服务有限公司中瀛御景 B 区 3 号楼 3 单元	梯 1100082 (18)	客梯	1. 部分层门电气触点未清洁; 2. 部分层门系统中传动钢丝绳缺开口销。	C	中卫市 (中宁县)
263	中宁县安明物业服务有限公司瀛	31106405022	客	1. 底坑和轿顶卫生不清洁、轿顶照明工作不	B	中卫市

		海花园 4#楼 4 单元	013090011	梯	正常; 2. 一层层门门扇与立柱间隙不符合标准值。		(中宁县)
264	宁夏众耀电梯有限公司	宁夏达盛行物业服务有限公司瑞泰银都蓝湾 25#楼 1 单元西梯	梯 11 宁 A01463 (17)	客梯	1. 机房、轿顶卫生不清洁; 2. 制动器动作状态监测装置工作无效; 3. 轿厢内紧急报警装置工作不正常; 4. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 5. 部分层门验证门的闭合电气触点接触不可靠; 6. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 7. 层门装置未清洁、有杂物; 8. 维保人员不会进行上行超速保护装置试验; 9. 维保人员不会进行轿厢意外移动保护装置试验; 10. 应急救援装置无效。	D	银川市 (贺兰县)
265		灵武市华兴物业服务有限公司嘉和苑 B 区 3#楼 3 单元	31106404812 015010049	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 4. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 其他项目: 5. 部分层门紧急开锁装置缺失。	C	银川市 (灵武市)
266		平罗县人民医院/内科住院部污物梯	30126402212 009012486	客梯	1. 减速器除蜗杆伸出端外有渗漏现象; 2. 对重无快速识别对重块数量或总高度的标识。	B	石嘴山市 (平罗县)
267		中卫市惠之家超市创业大厦店超市西梯	33106405012 017040001	扶梯	1. 梳齿板的梳齿有断齿现象; 2. 梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧的水平间隙不符合标准值; 3. 超速保护功能未测试 (缺操作服务器)。	C	中卫市 (沙坡头区)
268		宁夏南方电	宁夏鸿泰联行物业服务有限公司	梯 11 宁	客	1. 轿门门扇与立柱间隙不符合标准值;	C

	梯工程有限公司	印象灵州 19 号商业楼 2 号电梯	A05562 (19)	梯	2. 部分层门电气触点未清洁; 3. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 4. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。		(灵武市)
269		宁夏海亮物业服务有限公司漫香庭 2#楼西单元	31106401222 016040039	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 负一层、一层层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3. 部分层门验证门的闭合电气触点接触不可靠。	C	银川市 (贺兰县)
270		宁夏海亮物业服务有限公司(海亮国际 5 号地) 3#楼 2 单元西梯	31106401062 015020097	客梯	1. 负一层层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 2. 部分层门系统中传动钢丝绳未清洁。	B	银川市 (贺兰县)
271		盐池县寓祥时尚宾馆	31106403232 013090014	客梯	1. 轿厢内照明工作不正常; 2. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动。	C	吴忠市 (盐池县)
272	宁夏杰能电梯有限公司	宁夏晨洋物业服务有限公司金岸娇子 14 号楼 1 单元	31106405022 015070011	客梯	1. 轿厢应急照明工作不正常; 2. 悬挂钢丝绳有严重油腻; 3. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 4. 机房照明工作不正常、底坑卫生不清洁; 5. 部分层门电气触点未清洁; 6. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	中卫市 (中宁县)
273		宁夏中博家居建材城有限公司 4#楼 1-2 东	33106405012 015110006	扶梯	驱动站卫生不清洁。	B	中卫市 (沙坡头区)
274		宁夏金砖物业服务有限公司滨河首府 21#楼 1 单元	31106405012 016110041	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 对重固定不可靠。	B	中卫市 (沙坡头区)

275		中国物流宁夏有限公司中卫物流园办公楼内	梯 1100175 (18)	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	中卫市 (沙坡头区)
276		中卫市宏伟物业服务有限公司黄河明珠 5#楼 1 单元	31106405012 015120042	客梯	部分层门电气触点未清洁。	C	中卫市 (沙坡头区)
277		中卫市铭锦商务酒店	31106405012 014020006	客梯	1. 机房照明工作不正常、轿顶卫生不清洁; 2. 部分层门电气触点未清洁; 3. 轿厢内紧急报警装置工作不正常。	C	中卫市 (沙坡头区)
278	宁夏捷登电梯工程有限公司	宁夏悦泽房地产开发有限公司商场 B 梯	梯 1100425 (18)	客梯	1. 机房卫生不清洁; 2. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 3. 部分层门电气触点未清洁; 4. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 5. 部分层门系统中传动钢丝绳缺开口销。	C	中卫市 (中宁县)
279		宁夏红宝物业服务有限公司(红宝家园) 11#楼 1 单元南梯	31106405012 016080027	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 一层层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3. 部分层门电气触点未清洁; 4. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 5. 部分层门系统中传动钢丝绳缺开口销; 6. 底坑停止装置电气触点接触不可靠。	D	中卫市 (沙坡头区)
280	宁夏申龙电梯销售有限公司	银川中美宁大医院有限公司大厅内北侧	30106401022 011028014	客梯	机房卫生不清洁。	B	银川市 (兴庆区)
281		中国人民解放军联勤保障部军人门诊	31706401042 013110001	客梯	二层层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (兴庆区)

282	宁夏利鑫置业有限公司金水湾大酒店裙楼 A 梯	31106401062 015120217	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 部分层门系统中传动钢丝绳螺母松动、缺开口销; 3. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	银川市 (金凤区)
283	宁夏宁阳商业服务有限公司西夏区宁阳文化商业广场 C1 栋 1-2 层东	梯 31 宁 A00141 (18)	扶梯	驱动站和转向站卫生不清洁。	B	银川市 (西夏区)
284	贺兰县明珠物业服务有限公司明珠丽景 13#楼 1 单元	31106401222 01208A721	客梯	1. 轿顶卫生不清洁、轿顶照明工作不正常; 2. 维保人员不会进行上行超速保护装置试验; 3. 部分层门验证门的闭合电气触点接触不可靠; 其他项目: 4. 对重导靴上油杯缺失, 导轨压板板压少。	D	银川市 (贺兰县)
285	银川九岛商业投资管理有限公司 8#厅南	35006401222 014060004	扶梯	1. 驱动站卫生不清洁; 2. 梳齿板的梳齿有断齿现象。	C	银川市 (贺兰县)
286	石嘴山市阳光商贸有限公司商场北侧	32306402002 010070002	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	石嘴山市 (惠农区)
287	宁夏石嘴山市贺兰山商业大楼有限责任公司新营业大楼 B 梯	31006402002 010020002	客梯	对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求。	B	石嘴山市 (大武口区)
288	宁夏世纪朝阳经营管理有限责任公司万商 2 至 3 层东侧	35006402002 010020002	扶梯	1. 转向站卫生不清洁; 2. 防护挡板的设置不符合要求; 3. 梳齿板的梳齿与踏板面齿槽啮合不正常。	C	石嘴山市 (大武口区)
289	吴忠市新胜利物业管理有限公司城南嘉园 6#楼 3 单元	31101004020 1601359	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 10 层层门锁紧元件啮合长度实测 3mm; 3. 10 层层门系统中传动钢丝绳未调整。	C	吴忠市 (利通区)

290		宁夏凯悦投资置业有限公司凯悦建材城商场内 1-2 层北侧	33106403022 016080005	扶梯	转向站卫生不清洁。	B	吴忠市 (利通区)
291		贺兰永泰百货商业经营有限公司盐池分公司世纪商场南 A 梯	31106403232 018100001	客梯	1. 机房卫生不清洁; 2. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 3. 轿门门扇与立柱间隙不符合标准值实测 10mm; 4. 5 层门验证门的闭合电气触点接触不可靠; 5. 5 层层门锁紧元件啮合长度实测 3mm; 6. 部分层门系统中传动钢丝绳未清洁; 7. 轿门装置和地坎未清洁。	C	吴忠市 (盐池县)
292		盐池县利惠商场三十三分店地下商场-1 至 1 层西梯	33106403232 016110002	扶梯	1. 梳齿板的梳齿与踏板面齿槽啮合实测 4mm; 2. 梯级或踏板的缺失保护工作不正常。	D	吴忠市 (盐池县)
293		红寺堡区鹏胜物业服务有限公司泾源分公司金域华庭小区 6 号楼 4 单元	31106404242 016070003	客梯	1. 机房、轿顶卫生不清洁; 2. 限速器各销轴部位未润滑; 3. 轿厢内紧急报警装置工作不正常; 4. 对重固定不可靠、对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 5. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 6. 部分层门电气触点未清洁; 7. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 8. 部分层门门滑块螺丝缺失。	D	固原市 (泾源县)
294		宁夏新华实业集团国际饭店(有限公司)酒店内南 3#	30106405012 012071277	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3. 部分层门电气触点未清洁、部分层门验证门的闭合电气触点接触不可靠; 4. 一层验证层门闭合的电气触点人为短接。	D	中卫市 (沙坡头区)
295	宁夏正杰电梯工程有限公司	银川立业春天物业服务有限公司立业春城小区 19 号楼 4 单元	31106401212 015030051	客梯	1. 机房、底坑卫生不清洁; 2. 轿厢应急照明工作不正常; 3. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识	D	银川市 (永宁县)

					设置不符合要求； 4. 7层层门门扇与立柱间隙不符合标准值； 5. 维保人员不会进行上行超速保护试验。		
296		宁夏大学中卫校区 4#楼南梯	31106405012 016110028	客梯	1. 轿顶、底坑卫生不清洁； 2. 轿厢内紧急报警装置工作不正常； 3. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值； 4. 部分层门电气触点未清洁。	C	中卫市 (沙坡头区)
297	宁夏信德商贸有限公司	宝石花物业管理有限公司银川分公司石油城 19#楼 1 单元	31106401042 015120035	客梯	对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求。	B	银川市 (兴庆区)
298		宁夏中房物业集团股份有限公司景城水岸 C 区 38 号楼 2 单元东梯	梯 11 宁 A02384 (18)	客梯	轿顶有油污。	B	银川市 (兴庆区)
299		银川新华百货商业集团股份有限公司老大楼 C 区 4-5 北	30206401022 003102534	扶梯	驱动站卫生不清洁。	B	银川市 (兴庆区)
300		宁夏德美物业服务有限公司嘉怡公寓 2 单元西梯	30106401112 008115512	客梯	对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求。	B	银川市 (金凤区)
301		宁夏西夏苑房地产开发有限公司金地花园 D 区 10#楼 1 单元	31106401062 016080077	客梯	机房卫生不清洁。	B	银川市 (金凤区)
302		宁夏西夏苑房地产开发有限公司富雅名居 7#楼一单元	31106401052 015090048	客梯	轿门系统中传动钢丝绳未清洁。	B	银川市 (西夏区)
303		宁夏英力特安逸物业服务有限公司滨河家园	31106401212 014060027	客梯	对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求。	B	银川市 (永宁县)
304		中卫市华信物业服务有限责任公司幸福家园 6#楼 2 单元	31106405012 017100001	客梯	1. 底坑卫生不清洁； 2. 部分层门系统中传动钢丝绳未调整（缺开口销）。	B	中卫市 (沙坡头区)
305		宁夏宁东开发投资有限公司 1#楼东塔 3 号梯	31106406012 016070011	客梯	对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求。	B	宁东

306	宁夏阿尔法特电梯工程有限公司	银川市政工程咨询有限公司英贤祠东 1#楼	梯 11 宁 A04826 (19)	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (金凤区)
307		石嘴山市祥云物业服务有限公司大武口区凯旋城 B 区 2 号楼 2 号梯	31106402022 012110021	客梯	部分层门锁紧 1 元件啮合长度小于 7mm。	C	石嘴山市 (大武口区)
308		平罗县金顺物业管理有限公司金都花园 25 号楼 1 单元	梯 11 宁 B00457 (19)	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 3. 层门装置未清洁。	C	石嘴山市 (平罗县)
309		宁夏宁东吴瑞物业管理有限公司民惠苑小区 20#楼二单元北梯	31106406012 016090002	客梯	1. 14、15、19 层层门锁紧元件啮合长度实测 5mm; 其他项目: 2. 液压缓冲器缺液压油。	C	宁东
310	宁夏瑞胜源机电设备工程有限公司	宁夏长泰致远商贸有限公司金凤购物广场 1-2 西	35006401062 013030010	客梯	梳齿板的梳齿有断齿现象。	C	银川市 (金凤区)
311		宁夏嘉元酒店管理有限公司新城二医院西汉庭酒店内	31106401062 016080013	客梯	1. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求。	C	银川市 (金凤区)
312		银川众一集团物业服务有限公司银子湖水都二区 20 号楼 1 单元东	31106401212 012108145	客梯	1. 机房、轿顶、底坑卫生不清洁; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 3. 层门装置未清洁。	B	银川市 (永宁县)
313		银川众一集团物业服务有限公司银子湖水都三区 28 号楼 1 单元	31106401212 013040008	客梯	1. 机房照明工作不正常, 底坑有渗水现象; 2. 轿厢内紧急报警装置工作不正常; 3. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 4. 层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm;	C	银川市 (永宁县)

					5. 层门装置未清洁。		
314		国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油分公司办公楼东北梯	31106406012 014070009	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 九层层门验证门的闭合电气触点接触不可靠, 出现扒门断电现象。	C	宁东
315		吴忠市百货大楼有限公司一层至二层西侧	30206403022 005051098	扶梯	1. 驱动站(或转向站)卫生不清洁; 2. 梳齿板的梳齿有断齿现象。	C	吴忠市 (利通区)
316		吴忠安贞医院有限公司医院综合楼内	30106403022 012050083	客梯	1. 轿顶有油污; 2. 对重固定不可靠, 标识设置不符合要求; 3. 4层层门装置安装螺栓有缺失。	C	吴忠市 (利通区)
317		宁夏吴忠康定达开发有限公司上桥人家超市1至2层南梯	33106403022 018070002	扶梯	1. 驱动站卫生不清洁; 2. 防护挡板的设置不符合要求; 3. 梳齿板的梳齿有断齿现象。	C	吴忠市 (利通区)
318	苏州中菱电梯有限公司宁夏分公司	宁夏国恒物业管理 有限公司吴忠市上桥人家 8#楼东梯	31106403022 015100004	客梯	1. 机房卫生不清洁; 2. 7层层门系统中传动钢丝绳未调整; 其他项目: 3. 3层层门有扒门断电现象。	B	吴忠市 (利通区)
319		宁夏润鹏物业服务有限公司宁东财富家园 1#楼东单元	梯 11 宁 A00025 (17)	客梯	1. 3层6层层门锁紧元件啮合长度实测 4mm; 2. 层门系统中传动钢丝绳未清洁; 3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	宁东
320		宁夏兴龙房地产开发有限责任公司星兴购物广场北梯	31106404232 018050001	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	固原市 (隆德县)
321		泾源县汽车客运站有限责任公司车站大厅-1-1F	梯 31 宁 D00005 (17)	扶梯	1. 转向站卫生不清洁; 2. 手动盘车装置缺失。	B	固原市 (泾源县)
322		银川新华百货商业集团股份有限公司青铜峡店 2号楼1至二层	33106403812 018110001	扶梯	1. 梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧的水平间隙实测 7mm; 2. 梳齿板开关工作不正常; 3. 维保人员不会测试超速保护功能; 4. 维保人员不会测试非操作逆转保护功能; 5. 梯级或踏板的缺失保护工作不正常。	D	吴忠市 (青铜峡)
323		青铜峡市龙海餐饮服务有限公司	30106403812	客	1. 机房、轿顶照明工作不正常, 底坑卫生不清洁;	C	吴忠市

		龙海宾馆南楼	011031897	梯	2. 制动器动作状态监测装置工作无效; 3. 以 150N 的力施加在一个最不利的点, 四层中分门门扇间隙实测 70mm; 4. 2 层 3 层层门锁紧元件啮合长度实测 5mm; 5. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。		(青铜峡)
324	宁夏艾莱特电梯有限公司	中国人民财产保险股份有限公司银川市兴庆支公司办公楼	31106401042 015020029	客梯	1. 机房、底坑卫生不清洁; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市 (兴庆区)
325		同心县人民医院门诊楼中梯	31106403242 018070014	客梯	1. 机房照明工作不正常; 轿顶卫生不清洁; 2. 部分层门电气触点未清洁; 3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	吴忠市 (同心县)
326		同心县人民医院门诊楼 1-2F 北梯	33106403242 018070002	扶梯	1. 驱动站转向站卫生不清洁; 2. 制动器松闸故障保护工作不正常; 3. 梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧的水平间隙实测 6mm; 4. 梳齿板的梳齿有断齿现象。	C	吴忠市 (同心县)
327	宁夏永博工贸有限公司	长城物业集团股份有限公司银川分公司星河国际小区 2 栋 3 单元	31106403022 012110277	客梯	1. 轿厢内紧急报警装置工作不正常; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 其他项目: 3. 部分轿门门刀与层门地坎 2mm。	C	吴忠市 (利通区)
328		吴忠市祥和服务有限公司祥和大厦公寓楼 4#梯	31106403022 015070004	客梯	1. 轿顶有油污; 2. 4 层层门系统中传动钢丝绳未调整; 3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	吴忠市 (利通区)
329	宁夏锦程工贸有限公司	宁夏万嘉阳光物业服务有限公司新百 CCmall 中厅东侧 3F-4F 西	33106401042 015080023	扶梯	出入口相邻扶梯之间未设置符合要求的防护挡板。	C	银川市 (兴庆区)
330		湖北枫林物业服务有限公司银川分公司月湖一号 24#楼 2 单元	梯 11 宁 A00524 (17)	客梯	1. 部分层门系统中传动钢丝绳螺母未紧固; 2. 层门紧急开锁底座螺母松动。	B	银川市 (贺兰县)

331		银川富元物业服务有限公司兰花公寓三期20号楼1单元	31106401212 016080011	客梯	层门装置未清洁。	B	银川市 (永宁县)
332		宁夏江利晟物业管理有限公司观湖名邸3#楼2单元	31106403022 016090015	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 6层层门滑块安装螺栓未紧固。	B	吴忠市 (利通区)
333		银川中房物业集团股份有限公司观湖壹号52#-2单元	31306401042 013100008	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市 (兴庆区)
334	银川市银奥电梯有限责任公司	上海兴实物业服务有限公司银川分公司南梯	梯11宁 A04160(18)	客梯	1. 负一层层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市 (金凤区)
335		宁夏冠凌房地产开发有限公司瑞士花园A区6#楼西梯	31106401022 017020004	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (贺兰县)
336		宁夏金冠投资置业有限公司建材楼1-2北梯	35006401222 012059984	客梯	维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (贺兰县)
337		银川中房物业集团股份有限公司光耀荣城10号楼2单元	31106403022 018070001	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 其他项目: 2. 导轨油盒缺油。	B	吴忠市 (利通区)
338	宁夏粤顺泰电梯有限公司	宁夏宏泽物业服务有限公司铁丰苑1号楼1单元西	31106401042 016010065	客梯	轿厢缓冲器缺油。	C	银川市 (兴庆区)
339		宁夏银基房地产开发有限责任公司/阅海万家F2区C段北1T	梯11宁 A05816(19)	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (金凤区)
340		宁夏正丰房地产开发有限公司御景湖城17号楼1单元西梯	梯11宁 A03768(18)	客梯	维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (金凤区)
341		宁夏正丰房地产开发有限公司黄河明珠三期24#楼1单元东梯	梯11宁 C01052(19)	客梯	1. 机房照明工作不正常; 2. 8层、17层层门验证门的闭合电气触点接触不可靠,有扒门停车现象。	C	吴忠市 (利通区)

342	宁夏嘉力星电梯有限公司	贺兰县人民医院院内 1#电梯	31106401222 015120047	客梯	1. 机房、轿顶卫生不清洁; 2. 部分层门电气触点未清洁; 3. 轿顶停止开关工作不正常; 4. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 5. 层门系统中传动钢丝绳螺母未紧固; 其他项目: 6. 控制柜内保险丝短接(用铜丝缠绕)。	D	银川市 (贺兰县)
343		宁夏鑫和雅物业服务有限公司永宁县北方物流国际建材城 8 号楼西单元	31106401212 01207A327	客梯	1. 机房、底坑卫生不清洁,机房照明不亮; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (永宁县)
344		银川新华百货连锁超市有限公司吴忠店商场中 1-2F 西梯	30216403022 004091012	人行道	1. 驱动站(或转向站)卫生不清洁; 2. 扶手带表面有机械损伤(有裂纹); 其他项目: 3. 围裙板防夹毛刷局部有缺失。	B	吴忠市 (利通区)
345	宁夏力佳德楼宇机电设备有限公司	吴忠市恒昌房地产开发有限公司恒昌钻石城 9#楼 2 单元	梯 11 宁 C101398(20)	客梯	1. 机房卫生不清洁; 2. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动,缺开口销; 3. 部分层门电气触点未清洁; 4. 四层、八层层门锁紧元件啮合长度实测 4mm。	C	吴忠市 (利通区)
346	宁夏恒安特电梯销售有限公司	宁夏佳缘伟业住宅建设服务有限公司满春新村二区 20 号楼 3 单元西梯	31106401062 015040136	客梯	1. 底坑有油污; 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (兴庆区)
347		宁夏佳缘伟业住宅建设服务有限公司永宁县杨和康城小区 58 号楼 3 单元	31106401212 016090059	客梯	部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (永宁县)
348		宁夏佳缘伟业住宅建设服务有限公司书香名邸小区 1#楼 3 单元	梯 11 宁 C00532(18)	客梯	1. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 2. 轿门系统中传动钢丝绳未清洁。	C	吴忠市 (利通区)
349	宁夏中楚建	银川宏达职业技能培训学校胡商	梯 11 宁	客	1. 底坑有渗水现象。	B	银川市

	恒工贸有限公司	大厦 1 号写字楼	A01678 (18)	梯			(兴庆区)
350		宁夏物华集团物业服务有限责任公司银川分公司物华兴洲苑 29#楼 1 单元	31106401052 016090009	客梯	1. 机房卫生不清洁; 2. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 3. 11 层层门锁紧元件啮合长度实测 4mm; 4. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 5. 负一层层门系统中传动钢丝绳未清洁。	C	银川市 (西夏区)
351		银川市敦睦物业服务有限公司领袖一居 8 号楼 2 单元	30106401022 006074169	客梯	1. 减速器除蜗杆伸出端外有渗漏现象; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3. 层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市 (兴庆区)
352	银川荣凯电梯有限公司	长城物业集团股份有限公司银川分公司天下川二期 82 号楼 2 单元	31106401042 01212B679	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市 (兴庆区)
353		银川隆光物业服务有限公司西萃芳庭 18#楼 2 单元西梯	梯 11 宁 A01326 (17)	客梯	1. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 2. 17 层层门电气触点未清洁; 3. 轿门系统中传动钢丝绳未清洁; 4. 13 层层门装置安装螺栓未紧固。	C	银川市 (西夏区)
354		宁夏佰仕德物业服务有限公司太阳城 F 区	31106401222 013080019	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 限速器各销轴部位未润滑; 3. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 4. 部分层门电气触点未清洁; 5. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市 (贺兰县)
355	宁夏永绿电梯维保工程有限公司	上海永绿置业有限公司银川分公司(新安家园) 医院内 S10	31106401042 016090114	客梯	1. 机房、底坑卫生不清洁; 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (兴庆区)
356		上海永绿置业有限公司银川分公司绿地 21 城 18#楼	31106401042 015070006	客梯	1. 底坑卫生不清洁; 2. 井道照明工作不正常。	B	银川市 (兴庆区)
357		上海永绿置业有限公司银川分公司	31106401042	客	1. 底坑卫生不清洁;	C	银川市

		司绿地 21 城 C 区 18#A 座 1 号	01212B553	梯	2. 轿厢缓冲器缺油。		(兴庆区)
358		上海永绿置业有限公司银川分公司西夏区国际花都 23#楼东单元	31106401052 017020024	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 轿门门扇与立柱间隙实测 8.5mm。	B	银川市 (西夏区)
359	宁夏开拓者电梯有限公司	宁夏智宸物业服务有限公司国韵天成 60#1 单元西梯	梯 11 宁 A03982 (18)	客梯	1. 轿顶、底坑卫生不清洁; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3. 部分层门系统中传动钢丝绳未清洁; 4. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	银川市 (西夏区)
360		银川市第二人民医院 L2	梯 11 宁 A01982 (18)	客梯	1. 机房照明工作不正常; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 3. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (金凤区)
361	宁夏源通楼宇设备有限公司	宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院综合楼中梯	31706401052 011129271	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 3. 部分层门电气触点未清洁; 4. 一层、三层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 5. 轿厢缓冲器电气开关工作不正常; 6. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 7. 维保人员不会进行上行超速保护试验。	D	银川市 (西夏区)
362		宁夏鑫实物业服务有限公司西湖苑 38 号楼 1 单元	31306401062 014070004	客梯	部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市 (金凤区)
363	宁夏鑫实电梯工程技术有限公司	宁夏芦花洲物业服务有限公司芦花洲 8#楼 1 单元北梯	31106401052 016080018	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 3. 17 层层门电气触点未清洁, 有扒门断电现象; 4. 部分层门系统中传动钢丝绳未清洁; 5. 16 层层门装置安装螺栓未紧固; 6. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	银川市 (西夏区)
364		宁夏乾沁物业服务有限公司幸福	梯 11 宁	客	1. 底坑卫生不清洁;	C	银川市

		小镇 35 号楼 1 单元	A00832 (17)	梯	2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3. 缓冲器缺油。		(永宁县)
365	宁夏如意捷电梯技术服务有限公司	银川开源物业服务有限公司江南水乡 B 区 26#2 单元	31106401042 012029556	客梯	1. 机房、轿顶卫生不清洁; 2. 应急救援装置不齐全; 3. 轿厢应急照明工作不正常; 4. 轿厢内紧急报警装置工作不正常; 5. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 6. 部分层门门扇与门扇间隙不符合标准值; 7. 部分层门验证门的闭合电气触点接触不可靠; 8. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 9. 对重缓冲器工作不正常; 10. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 11. 维保人员不会进行上行超速保护试验。	D	银川市 (兴庆区)
366		成都金房物业集团有限责任公司 银川分公司西夏区润发兰庭 24#楼 一单元东梯	31106401052 017010029	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 轿厢应急照明工作不正常; 3. 四层、十六层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 4. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 5. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符; 6. 维保人员不会进行轿厢意外移动保护装置试验。	D	银川市 (西夏区)
367	宁夏运通电梯有限公司	长城物业集团股份有限公司银川分公司天都十六区西区 2 号楼 2 单元西梯	梯 11 宁 A00919 (17)	客梯	1. 井道照明工作不正常; 2. 轿厢缓冲器 (缺油) 工作不正常。	C	银川市 (兴庆区)
368		宁夏中医物业服务有限公司福馨	31106401042	客	轿顶卫生不清洁。	B	银川市

		公寓 11 号 3 单元东梯	013070013	梯			(兴庆区)
369		宁夏金钻物业服务有限公司金钻铭座 3#楼 2 单元东	31106401062 015020020	客梯	1. 轿顶照明工作不正常; 2. 部分层门传动系统中钢丝绳未清洁。	B	银川市 (金凤区)
370		宁夏悦湖物业服务有限责任公司悦湖家园 50 号楼 1 单元	31106401062 016090039	客梯	部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市 (金凤区)
371		盐池县宏亚物业管理有限公司盐州翰府小区 4#楼 1 单元	31106422320 14080008	客梯	1. 机房、轿顶、底坑卫生不清洁; 2. 对重固定不可靠; 3. 1、3 层门验证门的闭合电气触点接触不可靠, 出现扒门断电现象。	C	吴忠市 (盐池县)
372		盐池县宏亚物业管理有限公司盐州翰府小区 2#楼 2 单元	31106403232 014080014	客梯	1. 机房、轿顶、底坑卫生不清洁; 2. 二层、九层层门门扇与立柱间隙实测 10mm; 3. 井道照明工作不正常; 4. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	吴忠市 (盐池县)
373		银川万佳美物业服务有限公司友爱家园 7#楼 1 单元东梯	31106401042 016080104	客梯	1. 机房、底坑卫生不清洁; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3. 轿厢缓冲器固定不可靠。	C	银川市 (兴庆区)
374	宁夏金康力楼宇设备有限公司	宁夏星海房地产开发有限公司平罗县康湖水岸小区 19 号楼 4 单元	梯 11 宁 B00407 (19)	客梯	1. 2 层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 2. 层门装置未清洁。	C	石嘴山市 (平罗县)
375		平罗县鑫州物业服务有限公司金水湖畔小区 37 号楼 4 单元	梯 11 宁 B00305 (18)	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求。	B	石嘴山市 (平罗县)
376		宁夏阳光时代商业管理有限公司阳光商业广场 2 到 3 层南侧	33106402212 016020003	扶梯	1. 北侧扶手带有塑形变形; 2. 梳齿板的梳齿有断齿。	C	石嘴山市 (平罗县)
377		石嘴山市新明珠购物有限公司二期中厅 3 至 4 层	35006402002 010070009	扶梯	驱动站和转向站卫生不清洁。	B	石嘴山市 (大武口区)
378		宁夏伊家物业服务有限公司湄洲	31106402052	客	1. 轿顶、底坑有油污;	B	石嘴山市

		湾3号楼2单元	014080004	梯	2.层门装置未清洁。		(惠农区)
379		宁夏华远房地产开发有限责任公司铂官尚品1号楼1单元	梯11宁B00003(17)	客梯	维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	石嘴山市(大武口区)
380		石嘴山市嘉之会超市有限公司嘉之会购物中心1至-1层南侧	梯31宁B00023(18)	扶梯	1.驱动站和转向站卫生不清洁; 2.维保人员不会测试超速保护功能; 3.梯级缺失保护工作不正常。	D	石嘴山市(大武口区)
381		石嘴山市君宜昌物业服务服务有限公司馨苑家园3号楼南梯	31106402022016030015	客梯	1.机房照明工作不正常; 2.9层层门锁紧元件啮合长度小于7mm; 3.维保记录中个别项目的勾划与实物不符。	C	石嘴山市(大武口区)
382	石嘴山市中凯电梯有限公司	宁夏盛安隆物业服务服务有限公司首座龙庭5号楼2单元西梯	31006402002011030003	客梯	1.底坑照明工作不正常,底坑有油污; 2.对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3.4、8层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 4.对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 5.维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	石嘴山市(大武口区)
383		中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行办公楼西	31106401022001120132	客梯	1.底坑卫生不清洁; 2.轿厢应急照明工作不正常; 3.对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市(兴庆区)
384	宁夏平顺翔电梯有限公司	石嘴山市博物馆东门东侧	31106402022013110003	客梯	1.底坑有油污; 2.悬挂钢丝绳张力不均匀。	C	石嘴山市(大武口区)
385		西吉县中医院门诊楼1-2f南自动扶梯	33106404222018090002	扶梯	1.驱动站卫生不清洁; 2.扶手阻挡装置设置不符合要求; 3.梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧的水平间隙不符合标准值; 4.梳齿板的梳齿有断齿。	C	固原市(西吉县)

386	宁夏陈桥建设有限公司	宁夏陈桥物业服务有限公司平罗县桥馨家园 B 区 45 号楼 2 单元	宁 TB20170067	客梯	1. 极限开关工作不正常; 2. 轿厢内紧急报警装置工作不正常。	C	石嘴山市 (平罗县)
387		宁夏海亮物业服务有限公司海亮国际社区一期 3#楼 2 单元南梯	31106401222 013040022	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 3 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 4. 维保人员不会进行上行超速保护装置试验。	D	银川市 (贺兰县)
388	宁夏盐池安捷电梯维保有限公司	平罗县平安物业管理有限公司平罗县星河家园 18 号楼 1 单元	梯 11 宁 B00635 (20)	客梯	1. 机房、轿顶卫生不清洁; 2. 对重固定不可靠, 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 4. 层门装置未清洁; 5. 维保人员不会进行上行超速保护试验; 6. 维保人员不会进行轿厢意外移动保护装置试验; 7. 维保人员不会验证制动器动作状态监测装置。	D	石嘴山市 (平罗县)
389		宁夏梓豪物业服务管理有限公司湖滨花园 5 号楼 2 单元	30106401022 003052402	客梯	1. 底坑有油污; 2. 维保记录中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (兴庆区)
390	宁夏鑫迅通电梯有限公司	宁夏瑞盈物业服务有限公司鑫翔大厦办公楼东梯	30106401112 007014293	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市 (金凤区)
391		上海复瑞物业管理有限公司银川分公司	31106401042 015090128	客梯	维保记录中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (金凤区)
392		银川乾旭物业服务有限公司凤北家园西区 10 号楼 2 单元	梯 11 宁 A01765 (18)	客梯	机房照明工作不正常。	B	银川市 (金凤区)
393	宁夏富龙电梯有限公司	宁夏富龙物业服务有限公司贺兰分公司月湖名邸西 D 区 8#楼 3 单元	梯 11 宁 A05931 (19)	客梯	1. 机房、轿顶卫生不清洁; 2. 对重无快速识别对重块数量或总高度的标识; 3. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 4. 部分层门电气触点未清洁; 5. 层门装置安装螺栓缺失。	C	银川市 (贺兰县)

394	宁夏奥隆顺通电梯有限公司	银川西府井饭店有限公司饭店内L1	31106401042013090005	客梯	1. 轿顶、底坑卫生不清洁； 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求； 3. 12 层层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市 (兴庆区)
395		中国农业发展银行宁夏区分行办公楼西梯	31106401042017020013	客梯	1. 轿厢内紧急报警装置工作不正常。	C	银川市 (兴庆区)
396		银川永安物业服务有限公司新荣华家园二期清华府 15 号楼东梯	梯 11 宁 A02374 (18)	客梯	1. 7 层层门验证门的闭合电气触点接触不可靠； 2. 层门装置未清洁。	C	银川市 (兴庆区)
397	江南嘉捷电梯有限公司银川分公司	宁夏光耀实业有限公司光耀大厦大厅东梯	梯 11 宁 A00040(17)	客梯	1. 轿顶、底坑卫生不清洁； 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符（选层器动静触点项勾划与实际不符）。	B	银川市 (兴庆区)
398	宁夏莱茵电梯有限公司	吴忠市开元明珠物业服务有限公司银川分公司万品汇君悦府邸 B 座公寓北梯	梯 11 宁 A01299 (17)	客梯	1. 底坑卫生不清洁； 2. 制动器动作状态监测装置工作无效； 3. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。	C	银川市 (兴庆区)
399		银川大新众合物业服务有限公司 15#楼 1 单元南梯	31106401042016080006	客梯	1. 机房、轿顶、底坑卫生不清洁； 2. 井道照明工作不正常； 3. 部分(10)层门门扇与立柱间隙不符合标准值； 4. 轿厢缓冲器(缺油)工作不正常。	C	银川市 (兴庆区)
400		宁夏博润置业有限公司御锦湾 10 号楼 2 单元	梯 11 宁 A01019 (17)	客梯	1. 机房卫生不清洁； 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求； 3. 部分层门验证门的闭合电气触点接触不可靠； 4. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm；	D	银川市 (永宁县)

					5. 维保人员不会进行上行超速保护试验。		
401	宁夏海辰西 奥电梯有限 公司	宁夏洧润物业服务有限公司湖畔 嘉苑 52#楼 3 单元西梯	31106401062 016050018	客 梯	1. 轿厢应急照明工作不正常； 2. 对重固定不可靠、对重快速识别对重块数 量或总高度的标识设置不符合要求； 3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标 识。	B	银川市 (金凤区)
402		宁夏护美智选假日酒店管理有限 公司酒店内南梯	梯 11 宁 A07025 (20)	客 梯	维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (兴庆区)
403		宁夏奈升华根医院投资管理有限 公司(国龙医院)医院内 14#梯	梯 11 宁 A04506 (19)	客 梯	1. 维保人员不会进行上行超速保护试验； 2. 维保记录中个别项目的勾划与实物不符。	D	银川市 (兴庆区)
404		长城物业集团股份有限公司银川 分公司锦林水岸 2#楼 2 单元	31106401222 01211B228	客 梯	1. 轿顶卫生不清洁； 2. 部分层门电气触点未清洁； 3. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm； 4. 层门系统中传动钢丝绳缺开口销、螺母未紧 固。	C	银川市 (贺兰县)
405	银川恒志远 工贸有限公 司	宁夏东昌锦润物业服务有限公司 博雅家园 6#楼 1 单元东	31106401042 016050037	客 梯	1. 底坑有油污； 2. 轿厢内紧急报警装置工作不正常； 3. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识 设置不符合要求； 4. 部分(16/17)层门门扇与门扇间隙不符合 标准值。	C	银川市 (兴庆区)
406		隆德县人民医院门诊部大厅南	30126404232 011100117	客 梯	1. 对重固定不可靠； 2. 部分层门电气触点未清洁； 3. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	C	固原市 (隆德县)
407	银川神州物 业服务有限 公司	银川神州物业服务有限公司锦泰 花园 35 号楼 3 单元	31106401112 009126306	客 梯	1. 底坑卫生不清洁； 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符。	B	银川市 (兴庆区)
408	银川众一集	银川众一集团物业服务有限公司	31106401042	客	1. 机房、底坑卫生不清洁；	C	银川市

	团物业服务 有限公司	永和锦城 26 号楼 3 单元	014080042	梯	2. 层门锁紧元件啮合长度小于 7mm。		(永宁县)
409		银川众一集团物业服务有限公司 (福星苑) 121#楼 1 单元	31306401042 011058392	客梯	1. 轿顶、底坑卫生不清洁; 2. 轿厢应急照明工作不正常; 3. 轿厢报警装置工作不正常; 4. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 5. 一层层门门扇与门扇、轿门门扇与立柱间隙不符合标准值; 6. 部分层门电气触点不清洁; 7. 顶层层门系统中传动钢丝绳缺开口销; 8. 上行超速保护工作不可靠。	D	银川市 (兴庆区)
410	宁夏佰世博 楼宇设备有 限公司	固原市金服物业服务有限公司会 展中心 4#	梯 11 宁 D01211 (20)	客梯	部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	固原市 (原州区)
411		固原新世纪家具有限公司新世纪 家具城	35006404022 013060001	扶梯	1. 梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧的水平间隙不符合标准值; 2. 梳齿板的梳齿与踏板面齿槽啮合不正常; 3. 检修盖板和楼层板的防倾覆或者翻转措施。	C	固原市 (原州区)
412	宁夏通菱电 梯机电设备 有限公司	宁夏鼎新承盛房地产开发有限公司 荣华锦园 10#1 单元	31106404022 018110082	客梯	1. 轿顶卫生不清洁; 2. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 3. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 4. 层门系统中传动钢丝绳螺母未紧固; 5. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动。	C	固原市 (原州区)
413		固原市勤奋劳务服务有限公司大 厅内 (北)	31106404022 01901000	客梯	1. 对重固定不可靠; 2. 层门系统中传动钢丝绳缺开口销。	B	固原市 (原州区)
414		泾源县怡源物业服务有限责任公 司	梯 11 宁 D00639 (18)	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	固原市 (泾源县)
415	宁夏祥腾电	宁夏上陵物业服务有限公司上陵	31106404022	客	1. 机房、轿顶卫生不清洁;	C	固原市

	梯营销服务有限公司	睿谷一期 18#1 单元	018060003	梯	2. 限速器各销轴部位未润滑; 3. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 4. 部分层门电气触点未清洁; 5. 层门系统中传动钢丝绳缺开口销、螺母未紧固; 6. 层门地坎门滑块紧固螺母松动。		(原州区)
416		固原市原州区君宜商务宾馆	31106404022 014110001	客梯	1. 轿顶有油污、机房卫生不清洁; 2. 应急救援装置少一个松闸板手; 3. 限速器各销轴部位未润滑; 4. 悬挂钢丝绳绳头螺母松动; 5. 部分层门电气触点未清洁; 6. 层门系统中传动钢丝绳缺开口销、螺母未紧固; 7. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	D	固原市 (原州区)
417	宁夏盛世电梯工程有限公司	宁夏汇融辰商贸有限公司世纪华联超市 1-2 西梯	31106404022 017050037	人行道	梳齿板的梳齿与踏板面齿槽啮合不正常。	C	固原市 (原州区)
418		宁夏银澳物业管理有限公司尚溪大厦公寓楼北	31106404022 016040002	客梯	部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	固原市 (原州区)
419	宁夏莱富特楼宇设备有限公司	宁夏华祺伯爵饭店有限公司酒店内北(西)梯	31106404022 017050028	客梯	1. 轿厢应急照明工作不正常; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	固原市 (原州区)
420	宁夏宁辰机电工程有限公司	银川市金凤区食味楼餐厅未来城店餐厅内	31106401062 017030001	客梯	1. 底坑有油污、有渗水现象; 2. 二层层门传动钢丝绳未清洁; 3. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	B	银川市 (金凤区)
421		固原众达商贸有限公司丽涛大厦内 L1	31106404022 018080003	客梯	1. 井道照明工作不正常; 2. 轿厢应急照明工作不正常; 3. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不符;	C	固原市 (原州区)

					4.对重固定不可靠; 其他项目: 5.轿厢导靴上油杯缺失。		
422	宁夏德淇尔电梯有限公司	固原红宝实业有限公司南楼(南)2#	31106404022 014010003	客梯	1.限速器各销轴部位未润滑; 2.对重固定不可靠; 3.曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 4.部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 5.部分层门电气触点未清洁; 6.层门系统传动钢丝绳螺母未紧固。	C	固原市 (原州区)
423		固原柏创商业运营管理有限公司商场东1-2	35006404022 014100005	扶梯	1.驱动站卫生不清洁; 2.梯级踏板与围裙板之间的间隙在任何一侧的水平间隙不符合标准值; 3.梳齿板的梳齿与踏板面齿槽啮合不正常。	C	固原市 (原州区)
424	宁夏安强电梯机电设备有限公司	西吉县中医医院办公楼	梯11宁 D00634(18)	客梯	1.对重固定不可靠; 2.部分层门电气触点未清洁; 3.层门系统中传动钢丝绳螺母未紧固; 4.层门装置安装螺栓未紧固(紧急开锁底座螺母松动)。	C	固原市 (西吉县)
425	宁夏联助电梯工程有限公司	宁夏天洁物业管理有限公司万和家园11号楼1单元	31106404022 019100028	客梯	1.机房、轿顶卫生不清洁; 2.限速器各销轴部位未润滑; 3.对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 4.曳引钢丝绳绳头组合螺母松动; 5.轿门门扇与立柱间隙不符合标准值; 6.部分层门电气触点未清洁; 7.部分层门锁紧元件啮合长度小于7mm。	D	固原市 (原州区)
426		固原福利医院院内1号梯	梯11宁 D00082(17)	客梯	部分层门锁紧元件啮合长度小于7mm。	C	固原市 (原州区)
427	宁夏菱通电梯工程有限公司	宁夏政泰龙物业服务有限公司东方威尼斯8#楼1单元	31106401222 019010001	客梯	1.轿顶卫生不清洁; 2.制动器动作状态监测装置工作无效; 3.部分层门锁紧元件啮合长度小于7mm。	C	银川市 (贺兰县)
428	宁夏和润物	三鑫亚龙湾物业服务中心2#楼1单	31106401042	客	1.底坑有渗水现象;	C	银川市

	业服务有限公司	元	013090031	梯	2. 制动器动作状态监测装置工作无效; 3. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 4. 曳引钢丝绳绳头组合连接部件有缺损; 5. 层门系统中传动钢丝绳未清洁。		(贺兰县)
429	宁夏住宅物业服务有限公司	宁夏住宅物业服务有限公司清水湾银税花园 4 号楼 2 单元	31106401062 01210B173	客梯	1. 机房卫生不清洁、机房照明工作不正常; 2. 限速器各销轴部位未润滑、未清洁; 3. 部分层门电气触点未清洁、部分层门验证门的闭合电气触点接触不可靠; 4. 层门系统中传动钢丝绳未清洁。	C	银川市 (金凤区)
430		宁夏住宅物业服务有限公司幸福枫景 10#楼四单元	31106401062 016010070	客梯	1. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识; 2. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值。	B	银川市 (金凤区)
431		宁夏住宅物业服务有限公司阅海万家 G1 区服务处 1-1 东梯	31106401062 016080158	客梯	1. 轿顶、底坑卫生不清洁; 2. 悬挂钢丝绳张力不均匀; 3. 部分层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 4. 对重缓冲器标识设置不符合要求。	C	银川市 (金凤区)
432		宁夏住宅物业服务有限公司阅海万家 G2 区 14 号楼东单元东梯	31106401062 017050166	客梯	1. 轿顶、底坑卫生不清洁; 2. 层门门扇与立柱间隙不符合标准值; 3. 对重缓冲器标识设置不符合要求; 4. 曳引钢丝绳绳头组合螺母松动。	C	银川市 (金凤区)
433	宁夏迅佳电梯工程有限公司	银川鲁银物业服务有限公司城市公园 129#楼 4 单元南梯	31106401062 009010010	客梯	部分层门门锁紧急开锁底座螺栓未紧固。	B	银川市 (金凤区)
434		银川鲁银物业服务有限公司城市公园青年郡 74#楼 1 单元	31106401062 016090097	客梯	1. 对重快速识别对重块数量或总高度的标识设置不符合要求; 2. 部分层门系统中传动钢丝绳螺母未紧固。 1. 部分层门滑块螺母缺失; 2. 对重缓冲器附近未设置永久性的明显标识。	C	银川市 (金凤区)
435	宁夏元奥楼宇设备有限	宁夏职业技术学院现代农业综合实训楼	梯 11 宁 A06630 (19)	客梯	1. 部分层门锁紧元件啮合长度小于 7mm; 2. 维保记录表中个别项目的勾划与实物不	C	银川市 (西夏区)

	公司				符。		
436	宁夏顺安电梯工程有限公司	张学林	梯 11 宁 A07066 (20)	客梯	底层层门传动系统中钢丝绳未清洁。	B	银川市 (金凤区)
437	山东国能重工集团有限公司宁夏分公司	宁夏京能宁东发电有限公司公寓楼	31306401812 011068420	客梯	1. 底坑有油污; 2. 三层层门验证门的闭合电气触点接线不可靠。	C	宁东

附件 2

维保质量存在严重隐患的电梯名单

序号	电梯安装地点	维保单位	注册代码	梯种	所在辖区
1.	宁夏海亮房地产有限公司滨河壹号 2 期	迅达（中国）电梯有限公司宁夏分公司	31106401072018090017	客梯	银川市 (贺兰县)
2.	银川市残疾人联合会康复中心西梯	宁夏林佳林机电设备有限公司	31106401042016040055	客梯	银川市 (金凤区)
3.	银川市兴庆区豪客御都音乐餐厅会所内	巨人通力电梯有限公司宁夏分公司	31106401042017030002	客梯	银川市 (兴庆区)
4.	武汉市万科物业服务服务有限公司银川分公司银川翡翠华雁花园 10#楼 2 单元		31106401062014080084	客梯	银川市 (金凤区)
5.	宁夏民生物业服务有限公司西夏区民生悦兰园 5 号楼 1 单元		梯 11 宁 A05177 (19)	客梯	银川市 (西夏区)
6.	海原县泰丰时代广场管理有限公司超市西梯-1-1	杭州霍普曼电梯有限公司宁夏分公司	梯 32 宁 E00002 (20)	人行道	中卫市 (海原县)
7.	隆德县南凤物业有限公司 23 号楼西	宁夏中汇升楼宇设备有限公司	梯 11 宁 D00171(18)	客梯	固原市 (隆德县)
8.	银川市金凤区一页歌城大厅	银川翼翔机电工程有限公司	31106401062016110021	客梯	银川市 (金凤区)
9.	银川建发物业服务服务有限公司兰溪谷 8#楼 1 单元东梯	宁夏安达森电梯有限公司	31106401042013090064	客梯	银川市 (兴庆区)
10.	宁夏东海房地产开发有限公司东海太阳	宁夏安达森电梯有限公司	311010308201905759	客梯	固原市

	城 66#一单元				(原州区)
11.	宁夏民生物业服务有限公司逸兰沙 10 号楼 2 单元	宁夏民生物业服务有限公司	梯 11 宁 A01007 (17)	客梯	银川市 (永宁县)
12.	宁夏新生物业服务有限公司华雁香溪美地 70#楼 2 单元	四川安信捷实业有限公司宁夏分公司	31106401062014080044	客梯	银川市 (金凤区)
13.	宁夏世纪朝阳商贸有限公司乐满佳超市 1-2 西	宁夏中卫市天际线电梯工程有限公司	30216405012010070595	人行道	中卫市 (沙坡头区)
14.	宁夏世纪朝阳商贸有限公司商场东梯		30106405012010110664	客梯	中卫市 (沙坡头区)
15.	灵武市尚都商务宾馆宾馆内	宁夏钰永安电梯商贸有限公司	31106401812013060043	客梯	银川市 (灵武市)
16.	宁夏达盛行物业服务有限公司瑞泰银都蓝湾 25#楼 1 单元西梯	宁夏众耀电梯有限公司	梯 11 宁 A01463 (17)	客梯	银川市 (贺兰县)
17.	宁夏红宝物业服务有限公司(红宝家园) 11#楼 1 单元南梯	宁夏捷登电梯工程有限公司	31106405012016080027	客梯	中卫市 (沙坡头区)
18.	贺兰县明珠物业服务有限公司明珠丽景 13#楼 1 单元	宁夏申龙电梯销售有限公司	3110640122201208A721	客梯	银川市 (贺兰县)
19.	盐池县利惠商场三十三分店地下商场-1 至 1 层西梯		33106403232016110002	扶梯	吴忠市 (盐池县)
20.	红寺堡区鹏胜物业服务有限公司泾源分公司金城华庭小区 6 号楼 4 单元		31106404242016070003	客梯	固原市 (泾源县)
21.	宁夏新华实业集团国际饭店(有限公司) 酒店内南 3#		30106405012012071277	客梯	中卫市 (沙坡头区)
22.	银川立业春天物业服务有限公司立业春城小区 19 号楼 4 单元	宁夏正杰电梯工程有限公司	31106401212015030051	客梯	银川市 (永宁县)
23.	银川新华百货商业集团股份有限公司青	宁夏利祥达电梯有限公司	33106403812018110001	扶梯	吴忠市

	铜峡店 2 号楼 1 至二层				(青铜峡)
24.	贺兰县人民医院内 1#电梯	宁夏嘉力星电梯有限公司	31106401222015120047	客梯	银川市 (贺兰县)
25.	宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院综合楼中梯	宁夏源通楼宇设备有限公司	31706401052011129271	客梯	银川市 (西夏区)
26.	银川开源物业服务有限公司江南水乡 B 区 26#2 单元	宁夏如意捷电梯技术服务有限公司	31106401042012029556	客梯	银川市 (兴庆区)
27.	成都金房物业集团有限责任公司银川分公司西夏区润发兰庭 24#楼一单元东梯		31106401052017010029	客梯	银川市 (西夏区)
28.	石嘴山市嘉之会超市有限公司嘉之会购物中心 1 至-1 层南侧	宁夏金康力楼宇设备有限公司	梯 31 宁 B00023 (18)	扶梯	石嘴山市 (大武口区)
29.	宁夏海亮物业服务有限公司海亮国际社区一期 3#楼 2 单元南梯	宁夏盐池安捷电梯维保有限公司	31106401222013040022	客梯	银川市 (贺兰县)
30.	平罗县平安物业管理有限公司平罗县星河家园 18 号楼 1 单元		梯 11 宁 B00635 (20)	客梯	石嘴山市 (平罗县)
31.	宁夏博润置业有限公司御锦湾 10 号楼 2 单元	宁夏莱茵电梯有限公司	梯 11 宁 A01019 (17)	客梯	银川市 (永宁县)
32.	宁夏奈升华根医院投资管理有限公司国龙医院内 14#梯	宁夏海辰西奥电梯有限公司	梯 11 宁 A04506 (19)	客梯	银川市 (兴庆区)
33.	银川众一集团物业服务有限公司福星苑 121#楼 1 单元	银川众一集团物业服务有限公司	31306401042011058392	客梯	银川市 (兴庆区)
34.	固原市原州区君宜商务酒店	宁夏祥腾电梯营销服务有限公司	31106404022014110001	客梯	固原市 (原州区)
35.	宁夏天洁物业管理有限公司万和家园 11 号楼 1 单元	宁夏联助电梯工程有限公司	31106404022019100028	客梯	固原市 (原州区)